



**SI 1081**  
Nur für Fachpersonal!  
1/1

# SERVICE INFORMATION

## KRAFTSTOFFFÖRDERMODUL

### SAUGSTRAHLPUMPE ENTFÄLLT

#### MÖGLICHE BEANSTANDUNGEN

- Fehlender Anschluss
- Das verbaute Kraftstofffördermodul hat drei Anschlüsse, das Ersatzteil aber nur zwei.

#### Fahrzeuge: Produkt: Kraftstofffördermodul

Volkswagen	Pierburg Nr.	Ref.-Nr.*
Passat 1.9/2.0 TDI	7.02550.32.0	3C0919050B 3C0919050E 3C0919050G

Das ursprünglich eingebaute Kraftstofffördermodul verfügt über einen zusätzlichen Schlauch mit einer externen Saugstrahlpumpe (siehe Abb. 2, links). Durch die technische Weiterentwicklung wird diese externe Saugstrahlpumpe im Pierburg Kraftstofffördermodul 7.02550.32.0 nicht mehr benötigt. Die entsprechende Schlauchverzweigung im Kraftstofffördermodul ist mit einem Blindanschluss versehen (siehe Abb. 1), der beim

Blick von oben in das Kraftstofffördermodul zu sehen ist. Beim Ausbau des alten Kraftstofffördermoduls muss auch der Schlauch mit der Saugstrahlpumpe aus dem Kraftstofftank entfernt werden.



Abb. 1:  
Blick in das Kraftstofffördermodul (Aufriss)  
mit Blindanschluss



Abb. 2:  
links: ursprünglich verbautes Kraftstofffördermodul mit externer Saugstrahlpumpe  
rechts: Kraftstofffördermodul 7.02550.32.0

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.  
\* Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht auf Rechnungen an den Endverbraucher verwendet werden.