



## SERVICE INFO – LuK 0006



# Інструкція з монтажу витискного підшипника 510 0016 10

Виробники:	Volkswagen
Модель:	Transporter (T4), MJ. 09.95 – 09.03
Номер LuK-AS:	510 0016 10
Номер оригінального обладнання:	02F 141 671 A 02F 141 671 B




Зображення 1: 510 0016 10

Під час встановлення витискного підшипника необхідно переконаватися в тому, що опорний підшипник (1) повернутий плоским боком до зчеплення!

Витискний підшипник, який випав із робочого циліндра під час його демонтажу чи встановлення, можна помилково встановити неправильно. Це призведе до того, що не відбуватиметься роз'єднання, пошкодиться діафрагмова пружина натискного диска зчеплення і виникнуть шуми в області КПП під час роботи двигуна.

**Примітка:**  
Подані рекламачії, що свідчать про схожі пошкодження внаслідок неправильного монтажу, не будуть покриватися гарантією.

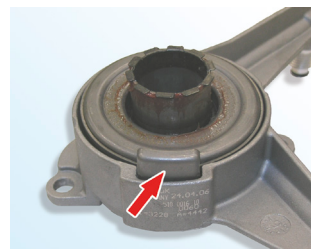

Зображення 2: Неправильно



Зображення 3: Правильно

### Причина:

- Направляючий виступ витискного підшипника (див. зображення 2) дряпає діафрагмову пружину
- Витискний підшипник дряпає край корпусу робочого циліндра

Щоб запобігти пошкодженню зчеплення і коробки перемикання передач, а також уникнути непотрібного додаткового ремонту, необхідно перевірити правильність посадки витискного підшипника в робочому циліндрі (див. зображення 3).

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!