



## SERVICE INFO



# Kühlmittelpumpe 65334

## Ausfall durch zusätzlich aufgebrachtes Dichtmittel

Hersteller: Chevrolet, Opel

Modelle:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax

Opel: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Motoren: 1.2, 1.4

Art.-Nr.: 65334

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

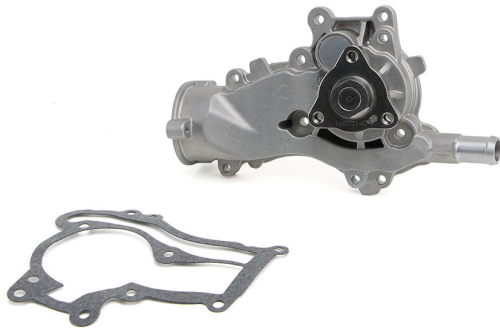


Bild 1: 65334 - Kühlmittelpumpe mit beiliegender Flachdichtung

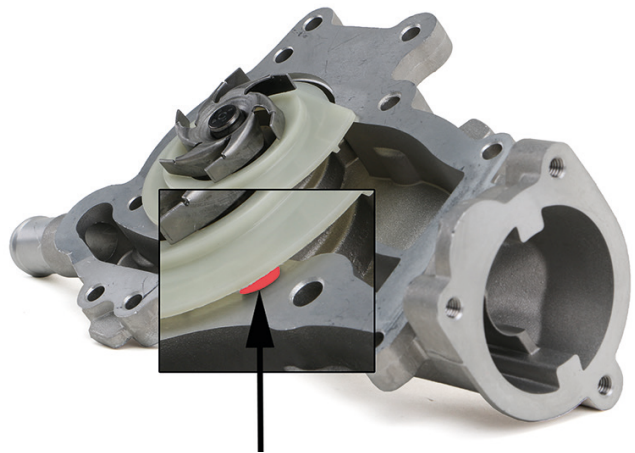


Bild 2: Gelöste Kunststoffscheibe durch überschüssiges Dichtmittel

Die Kühlmittelpumpe 65334 ist mit einer Flachdichtung abgedichtet, beim Einbau darf KEIN zusätzliches Dichtmittel verwendet werden.

Andernfalls drückt sich bei der Montage überschüssiges Dichtmittel zwischen Gehäuse und strömungsführende Kunststoffscheibe (Bild 2). Diese wird im Fahrbetrieb dann durch den rotierenden Impeller beschädigt oder ganz zerstört und die Kühlmittelpumpe fällt aus. Bruchstücke der Kunststoffscheibe können in den Kühlkreislauf geraten und Folgeschäden verursachen.

Siehe hierzu auch Service Information RUVILLE 1183.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

**Mehr Werkstattwissen unter:**

[www.repxpert.de](http://www.repxpert.de)

Schaeffler REPCERT Service Center: 00800 1 753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)



SCHAEFFLER

REP>XPERT