

КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО МОСТА ДЛЯ «ОПЕЛЬ ВЕКТРА»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ NR. 1057

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:


Opel	Vectra B
Vauxhall	Vectra MKI

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE	№ ориг.з/ч
935319	464023
915300	423121

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

При замене поперечного кронштейна необходимо заменить также шаровой шарнир. Соблюдайте указания компании-производителя автомобиля!

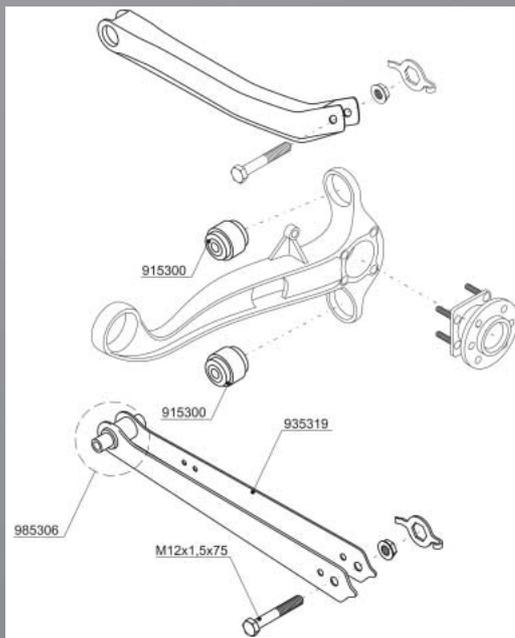

Илл. 1: Кронштейн заднего моста для «Опель Вектра»

Причиной отказа нижних кронштейнов заднего моста в модели Opel Vectra B часто являются трещины и переломы, которые в большинстве случаев появляются из-за коррозии кронштейнов в сочетании с заедающими или заклинивающимися шаровыми шарнирами, находящимися на стороне колёс.

Если при ремонте заменить только кронштейны, оставив старые шарниры, то причина отказа сохранится и новые кронштейны могут вновь преждевременно выйти из строя с той же картиной неисправности.

Поэтому при замене кронштейнов моста следует обязательно менять также шаровой шарнир заменяемого кронштейна (№ арт. RUVILLE 915300). Другой шаровой шарнир, установленный на стороне колеса, следует проверить на легкоходность и, при необходимости, заменить.

Для противодействия коррозии компания RUVILLE предлагает, в отличие от общепринятого рыночного стандарта, кронштейны с высококачественной оцинковкой.



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти Вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de

При указании на номера запчастей компании-производителя автомобиля это делается только для целей сравнения.