

Technische Info-Nr. 2097

Fahrzeughersteller:

Opel Omega-B, Vectra-B Saab 9-5, 900 II, 9000 Vauxhall Omega, Vectra

Betroffene Motoren:

2.5 V6, 3.0 V6

Betroffene Artikel:		
Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
1.	55321	Opel: 56 36 417, 56 36 420,
		56 36 730, 56 36 730,
		6 36 385, 90466473,
		90528222, 90570844,
		9120501, 9128444
		Saab: 4623906, 4773842
		Vauxhall: 9128444

Beim Austausch des Riemenspanners 55321 müssen vor der Montage des Zahnriemens beide Spannrollen gelöst werden.

Wird die rechte Spannrolle nicht gelöst, kann der Zahnriemen nicht aufgelegt werden.

Wichtiger Hinweis:

Die Montage und die Einstellung der Zahnriemenspannung erfolgt nach Herstellervorgaben.

Zur Montage des Zahnriemens keine Hebelwerkzeuge (wie z.B. Schraubendreher) verwenden.

Anleitung zur richtigen Installation:

- Neue Riemenspannereinheit nach Angaben des Fahrzeugherstellers montieren
- 2. Mutter (1) der Spannrolle lösen
- Exzenter (2) der Spannrolle im Uhrzeigersinn entspannen, bis der Exzenter am rechtem Anschlag anliegt
- 4. Schraube (3) der Umlenkrolle lösen
- 5. Exzenter (4) der Umlenkrolle entspannen
- Zahnriemen nach Angaben des Fahrzeugherstellers montieren

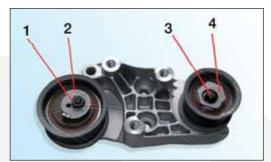


Bild 1: 55321

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de