



Nezvyklé hluky při startu motoru, při jízdě nebo při odstavení motoru jsou často spojovány s možnou vadou dvuhmotového setrvačnicku (DHS).

Ve skutečnosti jsou však hluky způsobeny poruchovými zdroji v okolí DHS.

Při výměně DHS za nový (nižší vnitřní tření) lze popř. očekávat výskyt intenzivnějšího hluku v okolí DHS.

Hluky při startu motoru

Možné stížnosti:

- Hluky (např. klapání, rachocení apod.) z oblasti DHS/spojky/převodovky při startování motoru.
- Startování trvá déle než obvykle.
- Ihned po startu běží motor nepravidelně.



Velký napěťový spád při startu motoru může způsobit výpadek elektronických komponent a v důsledku toho záznamy do paměti chyb.

Možné příčiny chyb:

- Baterie není dostatečně nabitá, je poškozená nebo vadná.
- Velké přechodové odpory na elektrických přípojkách v proudovém okruhu od startéru a generátoru.
- Poškozený nebo vadný startér. Kolektor zanesen mazivem kvůli příliš malému odběru proudu.



Obr. 1: Uzemnění před vyčištěním: Špatný kontakt



Obr. 2: Uzemnění po vyčištění: Dobrý kontakt



Počet otáček při startu se liší o hodnoty, definované výrobcem vozidla ($\sim 300 \text{ min}^{-1}$). Z tohoto důvodu se motor spouští s příliš nízkým počtem otáček startéru a to způsobuje nadměrné kmitání v oblasti DHS. Kmitání způsobí po delším čase výpadek součásti.

Provedte kontrolu počtu otáček při startu.

Před provedením kontroly počtu otáček při startu věnujte svoji pozornost:

- Hnací převodovka musí být zahřátá na provozní teplotu (po provedení zkušební jízdy).
- K detekci počtu otáček používejte vhodný diagnostický přístroj.
- Zajistěte, aby motor neshodil během provedení kontroly (např. provedením elektronického testu komprese pomocí vhodného diagnostického přístroje). Dodržujte pokyny a hodnoty stanovené výrobcem.
- Startérem otáčejte dostatečně dlouhou dobu a odečtěte počet otáček (min^{-1}). Postup zopakujte popř. dvakrát nebo třikrát a proveďte kalkulaci průměrné hodnoty.

Možné odstranění poruchy:

- Proveďte kontrolu autobaterie. Popř. proveďte nabití nebo výměnu autobaterie.
- Proveďte kontrolu elektrických konektorů mezi baterií, startérem, generátorem a karoserií. Elektrické konektory vyčistěte (ZF speciálním nástrojem 4200 080 590), popř. vyměňte.
- Elektrické konektory utáhněte na utahovací moment, stanovený výrobcem vozidla, a aplikujte antikorozi ochranu.
- Proveďte kontrolu stavu startéru. Proveďte servisní práce startéru nebo startér vyměňte.



Vyčistěte elektrické konektory v elektrických obvodech startéru a generátoru, tím dojde z snížení ztráty napětí na minimum a k zlepšení elektrického příkonu startéru. Znečištěný kolektor startéru se po několika startech opět vyčistí vypálením. Startér motoru opět dosahuje počtu otáček, stanoveného výrobcem vozidla ($\sim 300 \text{ min}^{-1}$).



Hluky při jízdě

Možné stížnosti:

- Klapání nebo škubání při zrychlení nebo při velkém zatížení motoru.
- Nepravidelný chod motoru.
- Hluky z prostředí převodovky.



U zážehových motorů se mohou také vyskytnout výpadky spalování.

U vznětových motorů se mohou vyskytnout abnormality v oblasti regulace chodu naprázdno.

Možné příčiny chyb:

- Zážehové motory: Chyba v přípravě směsi, v zapalovacím systému, atd.
- Vznětové motory: Zakarbonované vstříkovací elementy, chyba ve vstříkovacím systému, atd.
- Způsob jízdy s extrémně malými otáčkami motoru.



Obr. 3: Zakarbonovaný prvek čerpadlo-tryska

Možné odstranění poruchy:

- Proveďte servisní práce na vstříkovací soustavě.
- Proveďte servisní práce na zapalovací soustavě.
- Proveďte kontrolu stavu softwaru, popř. jeho aktualizaci (regulační jednotka motoru).
- Během jízdy vozidlem dodržujte pokyny, které jsou obsahem Návodu k provozu vozidla, vydaného výrobcem.



Proveďte zkušební diagnostickou jízdu spolu se zákazníkem (zákazník řídí).



Hluky při zastavení motoru

Možné stížnosti:

- Hluky (např. klapání) nebo kmitání při doběhu po vypnutí motoru.
- Krátký, tvrdý ráz z oblasti DHS/spojky/převodovky při odstavení motoru.
- Chrastění nebo rachocení z oblasti převodovky.

Možné příčiny chyb:

- Nedostatečné napájení vypínací klapky podtlakem.
- Mechanická blokáce vypínací klapky.
- Blokáce nebo zakarbonování ventilu recirkulačního obvodu spalín (ventil AGR).



Obr. 4: Zakarbonování klapky ventilu recirkulačního obvodu spalín (ventil AGR)



Nedostatečné potlačení přívodu vzduchu při zastavení motoru způsobí v závislosti na konstrukci další stlačení pružin v DHS. To je příčinou kmitání při zastavení motoru a tím výskytu hluků z hnací větve.

Možné odstranění poruchy:

- Proveďte kontrolu podtlakové soustavy a popř. její opravu.
- Proveďte kontrolu volného chodu a funkce mechanických dílů, popř. jejich výměnu.



Proveďte kontrolu elektrické vypínací klapky a ventilů AGR pomocí vhodného diagnostického přístroje.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation