



# VKBA 3937

Technisch Bulletin – November 2011

VKBA 3937



Chevrolet Epica – Voorwiellagers – controle ABS-uitvoering



Technische informatie: VKBA 3937



ABS-uitvoeringen gemonteerd op vrijwel gelijke wiellagers op sommige Chevrolet-modellen kunnen functioneel verschillend zijn. Daardoor is het mogelijk dat de verkeerde lagerunit gemonteerd wordt, wat kan leiden tot ABS-storingscodes op Epica-modellen van rond het jaar 2007. Dit kan optreden door wisselingen in fabricage of uitrusting van de auto's in die periode.

Controleer voor plaatsing van nieuwe lager. Het lager en de ABS-uitvoering moeten gecontroleerd worden. Vergelijk met het oude onderdeel op het voertuig om de juiste versie te kiezen. Een snelle visuele controle van de achterkant van de eenheid is voldoende.



**Let op:** afwijkende uitvoering ABS-sensorring gemonteerd op achterkant hub



**Uitvoeringstype 1**  
VKBA 3937 montage **OK**



**Uitvoeringstype 2**  
**NIET** VKBA 3937

© SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Groep.

© SKF Groep 2011

Het auteursrecht voor de inhoud van deze publicatie is in handen van de uitgever. De inhoud mag niet worden vermenigvuldigd (geldt ook voor uitsneden) zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is verleend. Aan de nauwkeurigheid van de informatie in deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Er kan echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor verlies of schade dat/die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie in deze publicatie.

