



# VKM 33002

Boletín Técnico - Abril 2010



CITROEN Berlingo, BX, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX  
 PEUGEOT 306, 405, 406, 605, 806, Boxer, Expert, Partner  
 FIAT/LANCIA Ducato, Scudo, Ulysse, Zeta



Recomendaciones para la instalación - Renovación obligatoria de la cubierta de plástico



OE #: PSA: 5751.38

FIAT: 9627860780

FABRICANTE	MODELO	MOTOR	CÓDIGOS DE MOTOR
CITROEN	Berlingo, BX, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX,	1.8 D, 1.9 D/SD/TD, 2.1 TD,	XUD7, XUD9, XUD11,
PEUGEOT	306, 405, 406, 605, 806, Boxer, Expert, Partner	1.9 D/DT/SLD/SRDT/TD/SL, 2.1 D/TD	XUD7, XUD9, XUD11
FIAT	Ducato, Scudo, Ulysse	1.9 D/TD, 2.1 TD	XUD9
LANCIA	Zeta	2.1 TD	P 8 C

Cubierta de plástico extraída




Cubierta de plástico instalada



## Instrucciones para la instalación

1. Afloje el perno de retención (1) y el perno (3) del tensor.
2. Destense el sistema (4) y, a continuación, retire la correa usada y el tensor (2).
3. Coloque una correa NUEVA y un tensor nuevo.
4. Apriete a mano los pernos de retención.
5. Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo a la hora de aplicar la tensión adecuada.
6. Apriete los pernos de retención según las indicaciones del fabricante del vehículo.
7. Instale la cubierta de plástico. Procure que quede bien fijada.

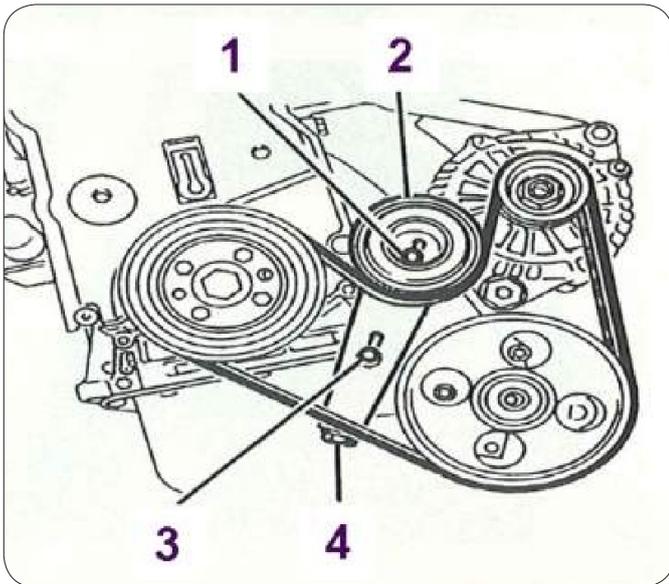

Al instalar un tensor nuevo, instale SIEMPRE una cubierta de plástico **NUEVA** para evitar que el cojinete se desgaste y que entre en contacto con cualquier tipo de partículas o agentes externos (agua, polvo, etc.) que puedan dañarlo.

Si no instala correctamente la cubierta **NUEVA** después de ajustar el cojinete, existe un alto riesgo de que este entre en contacto con partículas y agentes externos. Esta circunstancia reduce significativamente la vida útil del tensor.

*El cojinete puede desgastarse si no se instala la cubierta de plástico.*

