



VKMA 34030 - 34031

Technisch Bulletin - maart 2011

VKMA 34030
VKMA 34031




Ford Mondeo III, Transit



MONTAGETIPS

Merk	Model	Motor	Motorcodes
Ford	Mondeo III	2.0 Tdci	Duratorq
Ford	Mondeo III	2.2 Tdci	Duratorq
Ford	Transit	2.0 Tdci	Duratorq

Bij de bovengenoemde auto's moet bij het vervangen van de dynamoriem de spanner worden verwijderd, omdat de riem tussen de spannerplaat en het motorblok loopt. Daarnaast kan de spanner alleen worden verwijderd als de dynamo en de dynamosteun van de motor worden verwijderd.

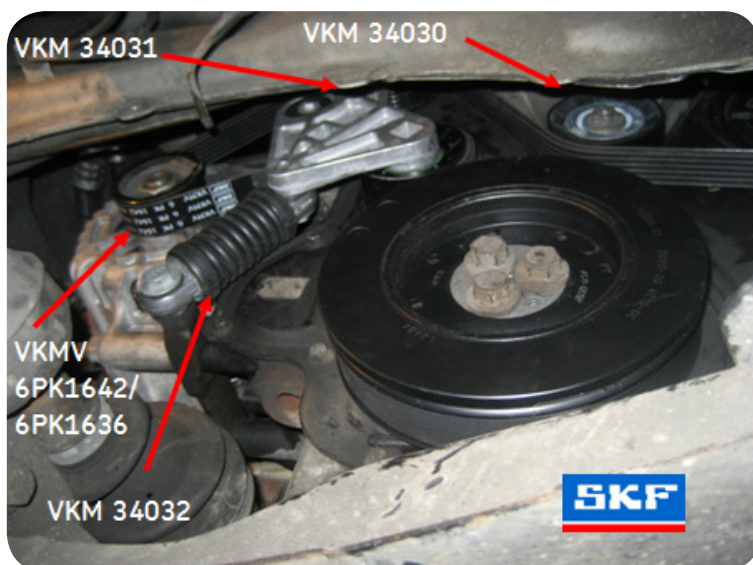

MONTAGETIPS




1. Haal de spanning van de multi-V-riem door het juiste gereedschap (Ford T303676) op de plaatmoer aan de achterzijde van spanner VKM 34032 te zetten.

2. Koppel de accu los en verwijder de dynamo (hiervoor moeten de 2 bouten aan de onderzijde van de dynamo verwijderd worden).




3. Verwijder de dynamosteun inclusief spanner VKM 34032.

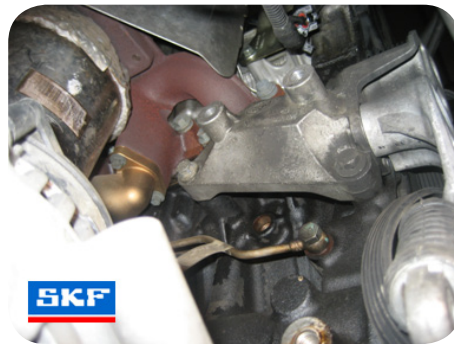

4. Vervang geleiderol VKM 34030 (boven de trillingsdemper van de krukas).

5. Vervang op een geschikt werkoppervlak (zoals een werkbank) spanner VKM 34032 op de dynamosteun. Vervang tevens geleiderol VKM 34031.

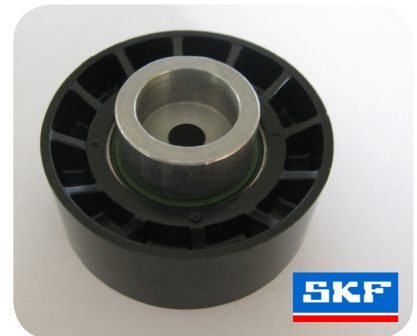

6. Plaats de nieuwe riem voordat u de spanner op de motor plaatst. Span de riem met behulp van het juiste gereedschap (Ford T303676) en controleer of de riem op de juiste wijze op alle poelies ligt.

7. Plaats alle overige verwijderde componenten.

De originele riemlengte is bepalend voor een kwalitatief goede reparatie en werking van de hulpaggregaten! Een verkeerde riemlengte (korter of langer) kan tot vroegtijdige storingen in het gehele systeem voor de hulpaggregaten leiden.



Kies voor betrouwbaarheid en voorkom toekomstige claims; onderhoud het aandrijfsysteem van de hulpaggregaten met de complete VKMA-aandrijfkit!