

## Kraftstofffördereinheit A2C53287860Z

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Fahrzeughersteller Ford gibt für die oben genannte Kraftstofffördereinheit folgende Information heraus: Wird beanstandet, dass der Motor nicht startet, ist eine mögliche Ursache ein beschädigter Stecker der Kraftstofffördereinheit. Durch zu geringen Abstand des Steckers zur Karosserie kommt der Stecker bei unvorhergesehener Bewegung des Kraftstofftanks in Kontakt mit der Karosserie. Die Hochspannungsimpulse an den elektrischen Kontakten führen dazu, dass diese überhitzen und schmelzen. Zur Vergrößerung des Abstands zur Karosserie bietet Ford nun einen verbesserten Stecker mit vormontiertem Kabelstrang an. Bei Ford sind die notwendigen Ersatzteile wie folgt bestellbar:

Ford # 1 934 058 = Kabelstrang mit Stecker  
Ford # 1 800 240 = Auflage

Dear Madam or Sir,

The vehicle manufacturer Ford has issued the following information about the above-mentioned fuel supply unit:  
If there are complaints that the engine will not start, one possible cause is a damaged connector in the fuel supply unit. If there is not sufficient space between the connector and the vehicle body, the connector will come into contact with the vehicle body if there is any unexpected movement of the fuel tank. The high-voltage impulses at the electric contacts lead to these overheating and melting. To increase the space to the vehicle body, Ford is now offering an improved connector with pre-assembled cable strand. The necessary spare parts can be ordered from Ford as follows:

Ford # 1 934 058 = Cable strand with connector  
Ford # 1 800 240 = Support



Zur Behebung der Beanstandung, eine neue Kraftstoffpumpen-Gebereinheit mit Kabelstrang und überarbeitetem Stecker einbauen, sowie Schaumstoffauflagen auf der Oberfläche des Kraftstofftanks anbringen.  
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Produkt Management  
I CV & AM IAM PPM RP

In order to eliminate the complaint, install a new fuel pump encoder unit with cable strand and reworked connector and fix foam supports on the surface of the fuel tank.

We are at your disposal, in case of further questions.

Best regards,

Product Management  
I CV & AM IAM APPM RP