



febiEXAKT



Tendicinghia

febi 21764

ref. comp. 036 109 243 J

adattabile per
Seat Cordoba
Seat Ibiza II, III (1.4 16V AFH, 1.0 16V AVZ)
VW Polo 3 (1.4 16V AFH)



>> PROBLEMA:

Il tendicinghia causa vibrazioni della cinghia e di conseguenza provoca rumore.

>> CAUSA:

La versione originaria del tendicinghia (ref. comp. 036 109 243 D e 036 109 243 G) ha una forma arrotondata. La forma arrotondata ha come conseguenze le vibrazioni della cinghia e relativo rumore. Questa versione è stata sostituita dalla VW e non è più attiva.

>> SOLUZIONE:

febi raccomanda l'impiego del tendicinghia febi 21764 (ref. comp. 036 109 243 J). Questo tendicinghia - ottimizzato per quanto riguarda rumori - è stato progettato specificatamente per le suddette applicazioni. La superficie di scorrimento del tendicinghia presenta dei rialzi in posizione diagonale. Questo è stato studiato appositamente per ottenere uno scorrimento uniforme della cinghia.

La superficie di scorrimento non uniforme del tendicinghia permette di ridurre le vibrazioni della cinghia. Nel contempo si ottiene anche una maggiore durata di esercizio della cinghia.

>> ATTENZIONE:

La superficie di scorrimento del tendicinghia che presenta rialzi in posizione diagonale non costituisce alcun difetto! Il momento di torsione del bullone del tendicinghia ha un valore di 20 Nm.

