

febi 176483, 176525



Aplicações:

Vários modelos Audi e
Volkswagen com motor V6 TDi



PT

Coletor de admissão com atuador de borboletas e junta

Problema

Fraco desempenho do motor e a luz de aviso do motor acesa.

Causa

A acumulação excessiva de carvão no coletor de admissão impede que as borboletas abram ou fechem totalmente. Isto sobrecarrega desnecessariamente os tirantes e o atuador, resultando no desgaste ou rutura dos tirantes. Como resultado, o atuador opera fora das tolerâncias admitidas e é registado o seguinte código de avaria na unidade de comando do motor: P2015 - improvável posição/sinal das borboletas do coletor de admissão.

Solução

Para esta reparação a febi fornece um kit combinado que contém o coletor de admissão, junta, atuador e tirante. Após a substituição bem-sucedida, é necessário efetuar o procedimento de "aprendizagem" do sistema - para isso, é necessária uma ferramenta de diagnóstico adequada.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com