


Geschikt voor:
Ford Focus en C-Max modellen

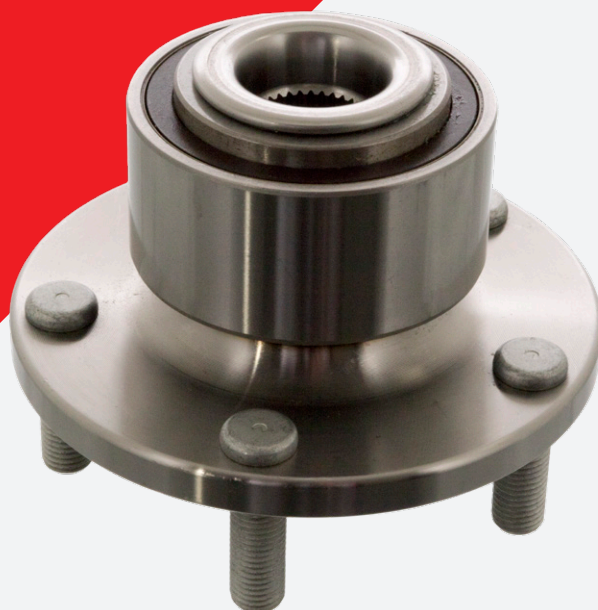

NL

Wielager met wielnaaf en ABS-sensorring

Probleem

Het waarschuwingslampje van het antiblokkeerremstelsel (ABS) brandt en de volgende foutcodes worden in de ABS-module opgeslagen:

- C1141 wieltoerentalsensor linksvoor/ringwiel defect
- C1142 wieltoerentalsensor rechtsvoor/ringwiel defect

Oorzaak

Verlies van wielsnelheidssignaal naar het ABS-systeem door overmatige beweging van het voorwielager en onvoldoende passing van het lager in het fuseestuk.

Oplossing

Vervang het defecte wielager en zorg ervoor dat het pasvlak in het fuseestuk grondig schoon en droog is en vrij is van vet, vuil en corrosie. Om te voorkomen dat het lager in de fuseeboring van het wiel beweegt wanneer u het nieuwe lager installeert, reinigt u het contactoppervlak en brengt u een dunne film afdichtmiddel aan, zoals een borglak (26709 of 26710), op de pasvlakken van het lager en de fuseeboring alvorens het nieuwe lager in de fusee te drukken.

Reset alle foutcodes na de assemblage en test de correcte werking van het remsysteem.

Meer technische informatie vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com