



febi 28885

passend voor

Renault 1,4 16V (K4J) en 1,6 16V (K4M)
modellen met airconditioning

Vergel. nr 82 00 833 541



Multi v-riem

Probleem

De multi v-riem veroorzaakt lawaai, verslijt snel en kan scheuren.

Oorzaak

De oorspronkelijke versie van de multi v-riem heeft 6 ribben. Het gebruik van de riem met 6 ribben kan leiden tot een snellere slijtage van de riemflank en de ribben kunnen losscheuren (zie foto 1). Het gevolg hiervan kan ernstige motorschade zijn.

Oplossing

De riem werd door Renault aangepast. Febi raadt aan de riem febi nr 28885 (vergel. nr 82 00 833 541) te gebruiken. Deze nieuwe uitvoering heeft 5 ribben, terwijl alle poelies 6 groeven vertonen. Snelle slijtage en voortijdig scheuren wordt op die manier vermeden. Met de nieuwe uitvoering wordt het lawaai verminderd en wordt een langere levensduur van de riem bereikt.

Montagevoorschriften

Let er op dat de riem zo op de groeven geplaatst wordt, dat de binnenste groef bij alle poelies vrij blijft (zie foto 2).

Opgelet

Kijk voor u de riem vernieuwt ook steeds na of de dynamovrijloop perfect functioneert.

1



2



NL