



febi 28885

Aplicações:

Renault 1.4 16V (K4J) e 1.6 16V (K4M)

Modelos com sistema de ar condicionado

Referência OE 82 00 833 541



Correias trapezoidais estriadas

PROBLEMA

A correia auxiliar faz barulho, desgasta-se rapidamente e pode até desfiar-se.

CAUSA

A versão original da correia auxiliar tem 6 pistas. A utilização da correia de 6 pistas pode originar o rápido desgaste do flanco da correia, de tal forma que pode até rasgar em todo o perímetro (Fig. 1). Este desgaste da correia pode causar graves danos no motor.

SOLUÇÃO

A Renault procedeu à substituição da correia. A febi recomenda a utilização da correia 28885 (Ref. OE 82 00 833 541). A nova versão tem 5 pistas enquanto que todas as polias da correia têm 6 pistas. Esta substituição previne o desgaste e o rasgar antecipado da correia. A nova versão reduz ainda o ruído e contribui para uma vida útil prolongada.

NOTA SOBRE O AJUSTE

Por favor considere que a correia deve ser colocada sobre as ranhuras para que a ranhura interna permaneça livre em todas as polias (Fig. 2).

ATENÇÃO

Verifique se a polia do alternador com embraiagem está a funcionar corretamente antes de substituir a correia.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com

1



2

