



**Passend für:**

Vauxhall, Opel Corsa C, Combo C, Tigra, Vita



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

DE

## Wischermotor

**Problem**

Scheibenwischer – die Wischer funktionieren nicht.

**Ursache**

Wischermotor defekt.

**Lösung**

Demontieren Sie die Wischerarme und die Kunststoffverkleidung unterhalb der Windschutzscheibe, um Zugang zum Wischergestänge zu erhalten.

Bauen Sie das komplette Wischergestänge aus und prüfen Sie dieses auf übermäßigen Verschleiß. Ersetzen Sie das Wischergestänge bei Bedarf.

Wenn Sie nur den Wischermotor ersetzen, stellen Sie sicher, dass sich der Wischermotor und das Gestänge in der „Ruhestellung“ befinden; diese ist mit Pfeilen am Halter des Wischermotors markiert – „LH“ (Linkslenker) und „RH“ (Rechtslenker)

Lösen Sie die Haltemutter des Gestänges am Motor und schrauben Sie die drei Befestigungsschrauben des Motors heraus; hierdurch lässt sich der Motor vom Gestänge trennen. (Abb. 1 u. 2) Bringen Sie den neuen Motor am Gestänge an. Der Motor wird mit selbstschneidenden Schrauben geliefert, welche beim eindrehen in die Befestigungslöcher ein Gewinde schneiden, wenn der Motor montiert wird. (Abb. 3)

Richten Sie das Wischergestänge am Antrieb des Motors aus und stellen Sie sicher, dass es zwischen den mit LH oder RH markierten Pfeilen ausgerichtet ist – je nach Fahrzeugspezifikation – und ziehen Sie es mit der mitgelieferten Mutter fest. (Abb. 4)

Anschließend verbauen Sie das Wischergestänge mit Motor wieder am Fahrzeug und montieren Sie die Kunststoffverkleidung und die Wischerarme. Testen Sie die Funktion der Scheibenwischer und prüfen Sie die Ausrichtung der Wischerarme und passen Sie diese bei Bedarf an.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)