



febi 45192

adattabile per:

Land Rover Freelander TD4,

Range Rover TD6



IT

Valvola ventilazione per carter con materiale di fissaggio

Problema

Fuoriuscita di olio motore, solitamente dal tubo dell'asta di livello, perché questa è stata spinta fuori posizione dalla pressione.

Altri sintomi comprendono: scarsa potenza del motore; il motore non aumenta di velocità; fumo di scarico nero o blu; eccessivo consumo d'olio.

Causa

Eccessiva pressione del carter causata da un filtro di sfiato bloccato; questo si trova nel gruppo della valvola controllo depressione di cui è dotato il coperchio punterie.

Soluzione

Sostituire il filtro intasato e tutto il gruppo della valvola di ventilazione. Pulire eventuali perdite di olio e testare.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com