

odgovara za tipove vozila:

Ford Mondeo 07 / S-Max 06 /
Galaxy 06 sa 2.0 TDCi motorima

OE: 1 440 559, 6G915H241AA



SR

DPF crevo pritiska

Problem:

„Diesel Particulate Filter“ (DPF) ikonica se prikazuje na instrument tabli.

Uzrok:

Na gore pomenutim modelima FORD-a, crevo koje odvodi pritisak izduvnih gasova do senzora diferencijalnog pritiska je locirano na DPF filteru. Ako je diferencijalni pritisak (razlika pritiska pre i posle DPF-a) previšok, ovo ukazuje na prezasićenost samog filtera i na potrebu za zamenom istog.

Može se desiti i da je crevo blokirano ili je sprženo zbog visokih temperatura, što će izazvati curenje. Kao rezultat, senzor pritiska će očitavati loše vrednosti ili ih uopšte neće videti. U ovom slučaju, centralna jedinica motora prima netačne informacije i obaveštava vozača uz pomoć indikacije na instrument tabli.

U većini slučajeva, dijagnoza u servisima otkriva da je senzor diferencijalnog pritiska otkazao i da je potrebna zamena.

Rešenje:

Proverite vodove i creva DPF-a i senzora pre nego što uradite bilo kakve skupe zamene.

Problem je često rešiv prostom zamenom creva DPF-a. Ovo će sačuvati vlasnika od skupih intervencija.

