




# febi 47947 49370, 49560



## Aplicações:

Vários modelos Peugeot/Citröen/DS/Opel e Toyota, equipados com motores 1.2L de três cilindros

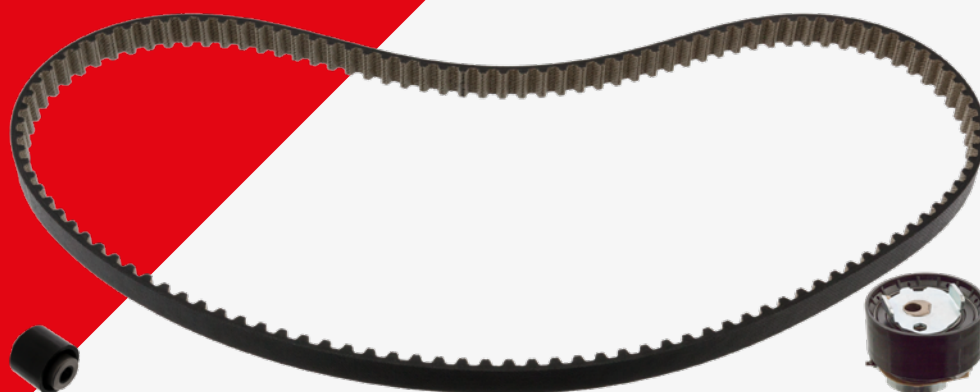

PT

## Correia de Distribuição

### Problema

Deterioração prematura do material da correia de distribuição pode levar à perda de pressão do óleo de motor e ao surgimento da luz de aviso de pressão de óleo. Adicionalmente, os códigos de avaria P15A0, P15A1 e P15A8 ficarão registados e armazenados na unidade de controlo do motor.

### Causa

O motor 1.2L do grupo PSA é equipado com uma correia de distribuição que funciona em contacto com o óleo. Em alguns casos, o material da correia de distribuição deteriora-se durante o seu funcionamento - resultando na obstrução das galerias de óleo no interior do motor. Podem resultar danos severos no motor e/ou levar à perda da assistência por vácuo do sistema de travagem.

### Solução



Figura 1

É importante que os intervalos de substituição recomendados pelo fabricante sejam verificados regularmente e cumpridos para cada modelo. Estas verificações essenciais são importantes uma vez que foram feitas alterações à substituição recomendada da correia original durante o intervalo de produção deste motor (sujeito a marca, modelo e intervalo de construção). Além disso, a correia de distribuição deve ser verificada a cada manutenção, assim como a utilização de óleo de motor recomendado (Fig. 1).

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)



# febi 47947 49370, 49560

**Aplicações:**

Vários modelos Peugeot/Citröen/DS/Opel e Toyota, equipados com motores 1.2L de três cilindros



PT

Caso o material da correia de distribuição esteja deteriorado, e se se verificarem os códigos de avaria mencionados acima, o motor irá necessitar de uma inspeção minuciosa. Os componentes facilmente afetados são: chupador da bomba de óleo, filtro de óleo da bomba de vácuo, filtros dos solenóides de variação das árvores de cames e casquilhos dos suportes das árvores de cames. Ao verificar quais as peças afetadas (devido ao bloqueio das galerias de óleo pelo material da correia), deverá proceder à substituição conforme necessário.

A correia de distribuição da febi, 47947, cumpre todas as recentes especificações do fabricante do motor e é produzida com os mesmos materiais de elevada qualidade para assegurar uma solução de reparação otimizada.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)