

10081100

R010624

DAIHATSU, TOYOTA, VOLKSWAGEN



c.c. 2237 (mm) 91 (mm)

1 4Y;4Y-EC

1	I:	1) 3 Kpm 2) 6 Kpm 3) 9 Kpm 4) -90°+9 Kpm	5) <> 6) -90°+9 Kpm 7) 1000 Km -90°+9 Kpm
	E:	4) 2 Kpm	5) <> 6) -90°+2 Kpm 7) 1000 Km -90°+2 Kpm

1	I:	1) 22 lbf 2) 43 lbf 3) 65 lbf 4) -90°+65 lbf	5) <> 6) -90°+65 lbf 7) 1000 Km -90°+65 lbf
	E:	4) 15 lbf	5) <> 6) -90°+15 lbf 7) 1000 Km -90°+15 lbf




RETIGHTENING

RETIGHTENING

ROUGHNESS

ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX

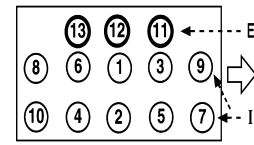

TORQUE SEQUENCE

85001100

CHECK CATALOG

-90° +
-180°
 <>

LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
 AFLOJAR 90° Y APRIAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS
 LOOSEN ALL THE BOLTS
 AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS
 RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
 LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET)
 OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
 ROTAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOESTATO
 DEJAR ENRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CON LA BARRERA ABIERTA)
 ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA POR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojusa.es
 AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojusa.es

