

SWAG 20 93 7681
20 93 7682, 20 94 8363,
20 94 8364

Aplicações:
BMW X5 E53 2000 - 2006

SWAG[®]

PT

Suporte para puxador da porta

PROBLEMA

Não é possível abrir a porta, utilizando o puxador exterior.

CAUSA

Com o tempo, o cabo Bowden estica ou quebra. O mecanismo de funcionamento pode também desgastar-se ou partir-se, pelo que deixa de acionar o trinco da porta.

SOLUÇÃO

Substitua o mecanismo do puxador da porta avariado. Antes de remover qualquer componente, desligue a bateria do veículo para retirar energia do circuito de airbag. Para ter acesso a esta peça, o painel de revestimento interior da porta terá de ser removido, tenha atenção aos conectores elétricos que estão fixos ao revestimento da porta. De seguida remova o módulo do airbag. Certifique-se que o módulo é guardado num local seguro até ser necessária a reinstalação.

Remova cuidadosamente a membrana do painel da porta e substitua, caso esta esteja danificada. Remova o puxador exterior da porta, os parafusos e as porcas de retenção do puxador. Remova a peça com defeito e substitua por uma nova, montando todos os componentes na ordem inversa. Após a montagem de todas as peças, volte a ligar a bateria e reinstale quaisquer componentes necessários, sujeitos ao equipamento do veículo.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com