

SWAG 30 94 0308

Для автомобилей:
Volkswagen, Audi, SEAT
и Skoda различных моделей



RU

Комплект ремня привода вспомогательных агрегатов с натяжителем и болтом

Проблема

В области ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля слышен писк/гудение, ремень привода вспомогательных агрегатов поврежден, двигатель может не запускаться.

Версия с эластичным поликлиновым ремнем 6EPK1140 больше не используется, ремень нового образца не применим для старой конструкции привода.

Причина


В первоначальном варианте в приводе вспомогательных агрегатов использовался эластичный поликлиновой ремень и обводной ролик, который быстро изнашивался, что приводило к недостаточному натяжению ремня привода вспомогательных агрегатов. (Рис. 1.) Для улучшения NVH характеристик (шум, вибрация, жесткость) производитель автомобиля изменил конструкцию компонентов ремennого привода.

Решение

Эластичный поликлиновой ремень и обводной ролик были заменены на подпружиненный натяжной ролик и ребристый поликлиновой ремень. (Рис. 2.) Комплект SWAG 30 94 0308 содержит все компоненты, необходимые для модернизации привода вспомогательных агрегатов в соответствии с требованиями автопроизводителя. Отдельные детали также доступны для автомобилей, которые уже были модернизированы, а именно: 30 93 7533 (ремень привода вспомогательных агрегатов) и 30 10 2297 (натяжитель в сборе).



Натяжитель в сборе

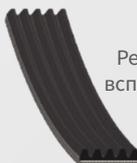

Ремень привода вспомогательных агрегатов

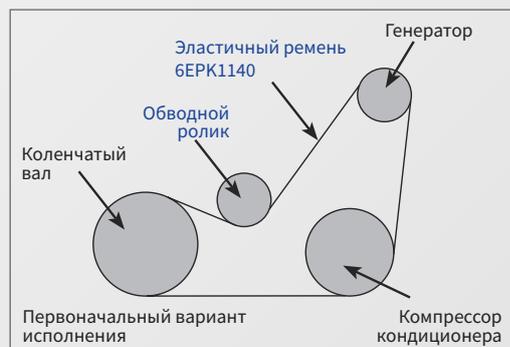


Рис. 1

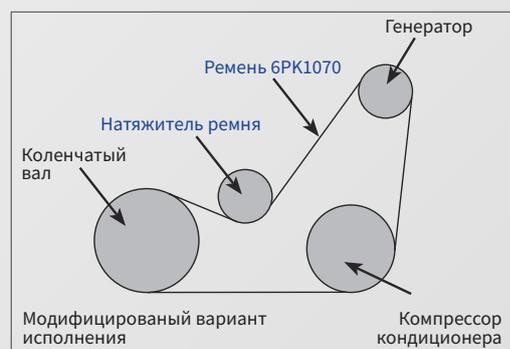


Рис. 2

Для получения дополнительной технической информации посетите онлайн-каталог: partsfinder.bilsteingroup.com