

SWAG 62 93 6070

Applicabile a:
Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Landrover,
Mitsubishi, e Peugeot vari modelli



IT


Descrizione: anello puleggia albero motore

**Attenzione!**

Un relè magnetico è estremamente sensibile a qualsiasi pulizia o manipolazione. Di conseguenza, potrebbe diventare difettoso, il che può portare a un segnale di velocità del sensore albero motore errato. Ciò può provocare un malfunzionamento della gestione motore con un errore registrato, come codice P0336. (Un esempio di relè difettoso con segmenti magnetici danneggiati si trova nell'immagine sopra).

febi consiglia di sostituire l'anello del relè magnetico dell'albero motore contemporaneamente alla sostituzione ordinaria della cinghia distribuzione e / o della puleggia smorzatore vibrazioni torsionali (TVD).

febi fornisce il ricambio singolarmente o come parte di un kit per includere puleggia TVD e bullone (36433 o 106476). Questo kit combinato consente una riparazione professionale ed evita potenziali reclami. Ciò consente di risparmiare tempo per l'officina!

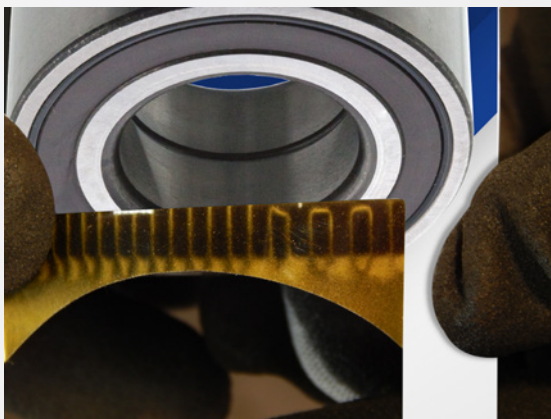

Esempio di un relè difettoso utilizzando una scheda magnetica

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com