


## SWAG 32 92 4414

pentru:

Audi A2, Seat Cordoba, Ibiza IV,  
Škoda Fabia, VW Polo, Fox

Nr. referință 6C0 407 621

SWAG®

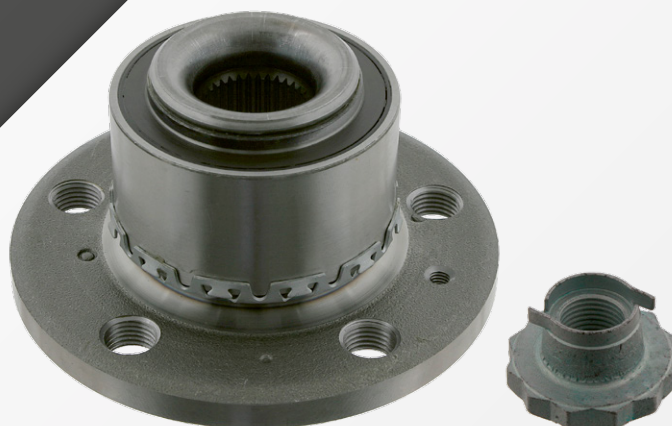

RO

## Set rulment roată cu rulment roată și piuliță ax

## Defect

Rulmentul de la roată scoate zgomote puternice în timpul funcționării.

## Cauză

Apa a pătruns în rulmentul roții din cauza deteriorării șaibei de etanșare, lucru care a dus la formarea de rugină – a se vedea imaginile (1) și (2). Șaiba de etanșare (3) situată între articulația homocinetică și butucul roții este fabricată din plastic și se poate deteriora ușor în timpul demontării, respectiv prin exercitarea influențelor externe. În cazul în care șaiba de etanșare este deteriorată, aceasta nu mai etanșează corect. Deteriorarea sau murdărirea șaibei de etanșare facilitează pătrunderea apei în rulmentul roții. Urmările sunt caracterizate de defectarea prematură a rulmentului și zgomotele puternice din timpul funcționării.

## Soluția

Acordați atenție deteriorărilor șaibei de etanșare! În general, SWAG recomandă înlocuirea șaibei de etanșare odată cu montarea rulmentului roții.

Important: Șaiba de etanșare se găsește în două dimensiuni (64 mm și 72 mm). Țineți neapărat cont de dimensiunea în inch a roților!

## Notă

Folosirea de unelte neadecvate la montaj poate cauza deteriorarea timpurie a rulmentului roții, precum și apariția mesajelor de eroare la sistemul ABS. La montare se va ține neapărat cont de instrucțiunile producătorului de mașini!



1



2



3

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)