


# SWAG 30 93 1815

adecuada para:  
Audi A6, VW Crafter,  
VW Transporter T4,  
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II

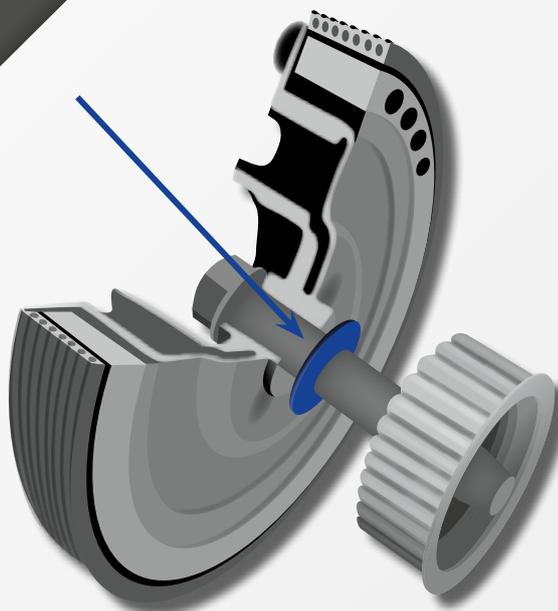

ES

## Arandela con recubrimiento de diamante

### Problema

La polea resbala a pesar de haber sido sustituida.

### Causa

No se ha sustituido la arandela con recubrimiento de diamante al cambiar la polea.

### Solución

La arandela con recubrimiento de diamante está situada entre la polea de correa dentada y la polea desacoplada y contribuye a la transmisión de fuerza perfecta. Si no se utiliza una arandela con recubrimiento de diamante, incluso un tornillo de piñón del cigüeñal apretado conforme a las especificaciones no puede evitar el resbalamiento de la polea desacoplada, dado que no ofrece la misma transmisión continua que una arandela con recubrimiento de diamante (sustituida).

Por esta razón, es absolutamente necesario utilizar y/o sustituir la arandela con recubrimiento de diamante.

La arandela con recubrimiento de diamante de SWAG dispone de un recubrimiento de níquel y diamantes de alta calidad que evita el resbalamiento de la polea. Además, se garantiza la transmisión de fuerza óptima.

Para evitar caros daños consecuenciales, la arandela con recubrimiento de diamante ya está incluida en los juegos de reparación de amortiguadores SWAG para Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/ T4 y Audi A6.



Arandela con recubrimiento de diamante

### SWAG 30 93 1815

Nº de referencia.  
074 105 251 AC S1



Juego de rep. polea

### SWAG 30 93 1858

Nº de referencia. 074 105 251 C S1

### SWAG 30 93 1857

Nº de referencia. 074 105 251 J S1

Para obtener más información técnica visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)