


SWAG 40 02 0025

40 15 0029, 40 92 4314

Uygun olduğu araç tipleri:

Opel Corsa B, Tigra A, Astra F 1.4 16V
ve 1.6 16V, ayrıca Vectra B 1.6 16V
ve 1.8 16V

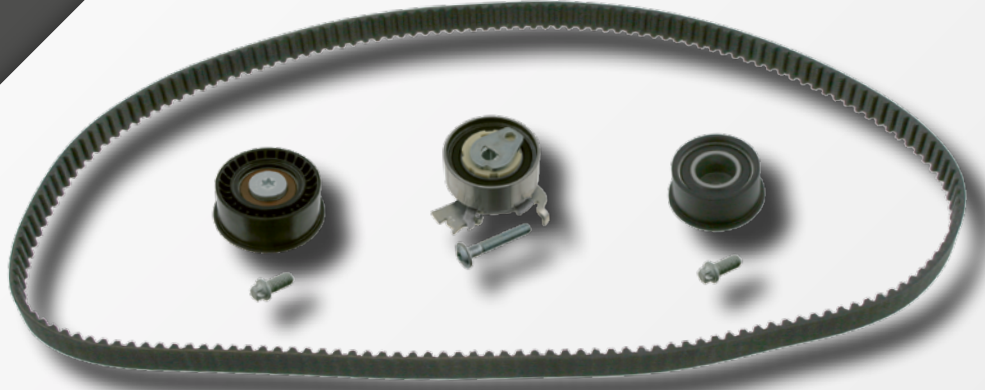

TR

Triger Kayış Kiti

Sorun

Triger kayışı kopabilir.

Sebebi

Kayış kasnağının yapısı, araç üreticisi tarafından değiştirilmiştir. Kasnağın hafifçe yükseltilmiş bölümü (resim 1'e bakınız), triger kayışının kenarlarında hızlı bir bozulmaya neden olabilir. Bu bozulmalar, triger kayışının zamanından önce bozulmasına ve ciddi motor hasarlarına yol açabilir.

Çözüm

SWAG'ın tavsiyesi: SWAG 40 02 0025 numaralı triger kayış kitini araca monte etmeden önce kasnağın yükseltilmiş bölümünü kontrol ediniz ve eğer gerekirse, yeni tip ile değiştiriniz (resim 2'ye bakınız) (Opel no. 5614430). Yeni tip kasnak, kolaylıkla triger sistemine monte edilecek ve böylece triger kayışının daha uzun ömürlü olması sağlanacaktır. Not: Kayış kasnağı değiştirildiği zaman, krank dişlisi (resim 3'e bakınız) (Opel 0614546) ve sıkıştırma civatası (resim 4'e bakınız) (0614 932 Torx) parçaları da değiştirilmelidir.

Dikka

Herhangi bir sorun durumunda devirdaim pompası da değiştirilmelidir.

For more technical information please visit:
partsfinder.bilsteingroup.com



Opel 5614 430 plan



SWAG no. 40 15 0029
1.8i motorlar için



SWAG no. 40 92 4314
1.4i ve 1.6i 16 valf motorlar için