


SWAG 10 92 2688

passend voor:
Mercedes-Benz C-klasse (W202)

Vergel. nr. 202 820 23 08

SWAG®

NL

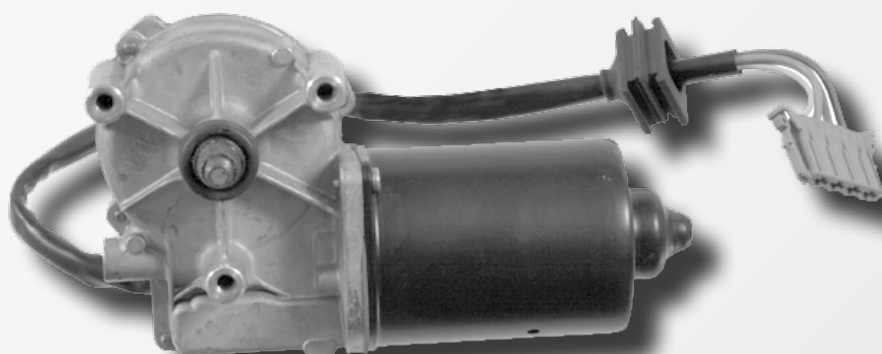

Ruitenwissermotor

Probleem

Tijdens de werking maakt de ruitenwissermotor geluiden, hapert of valt helemaal uit.




Oorzaak

De ruitenwissermotor activeert de stangen en het hefmechanisme dat de ruitenwisserarm aandrijft (zie foto's 1 en 2). Door invloeden van buitenaf kan het gebeuren dat deze componenten stroef worden.

Het tandwiel van de motor is van kunststof en kan gemakkelijk beschadigd raken (zie foto's 3 en 4). Als het kunststof tandwiel defect is, wordt het niet meer in de volle omvang door het wormwiel bewogen. Dit heeft tot gevolg dat de ruitenwisser niet meer correct werkt, geluiden maakt en/of helemaal niet meer functioneert.

Oplossing

SWAG adviseert om, alvorens de ruitenwissermotor SWAG 10 92 2688, in te bouwen, te controleren of de stangen en de zuiger soepel functioneren. Dit kan voorkomen dat de ruitenwissermotor vroegtijdig uitvalt.

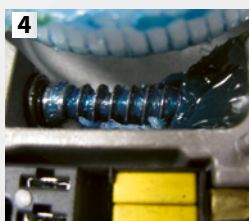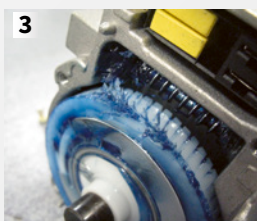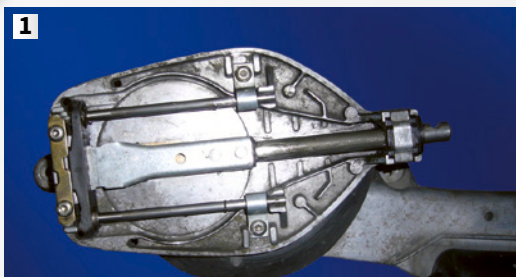

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com