



## professional

### مسند سير كاتينة

مناسب لـ

(AZQ, BME, BZG) VW | Škoda | Seat 1.2 12V-Motoren



#### حل

تم تعديل السكة الإنزلاقية. فهي الآن أكثر طولاً وبالتالي تضمن في جميع الظروف السير السليم للجنزير وتعيق ثقافته. توصية: قم بشكل عام عند إستبدال جنزير التحكم بتجديد جميع المكونات (مثلاً السكة الإنزلاقية، شدادة الجنزير، ربما أسنان العجلة) لضمان وظيفة سليمة خلال فترة العمر الإفتراضي الكاملة.

#### إحتراس

جنزير التحكم، السكك الإنزلاقية وشدادات الجنزير جميعها تتفاعل بشكل حساس مع زيوت المحركات غير الصحيحة. الإستخدام غير المعتمد.

#### مشكلة

جنزير التحكم يتفقت على الرغم من أن جميع المكونات تم تركيبها بشكل صحيح. يمكن أن يسبب الجنزير المتفقت إلى تشغيل المحرك غير السليم مما يؤدي إلى حدوث تلف المحرك.



**SWAG 99 12 5467**

رقم مقارنة 03E 109 469

#### سبب

تم من قبل الجهة الصانعة للسيارة تركيب سكة إنزلاقية قصيرة (أنظر الصورة 2) ونتيجة لذلك، سيقف الجنزير تحت تحميلات غير المناسبة مثلاً عند بدء عملية التشغيل أو إيقاف المحرك.