



professional

Сальник с импульсным кольцом ABS

подходит для Mercedes-Benz W204, W207 и W172

ПРОБЛЕМА

Повреждения рабочей поверхности на поворотном кулаке. Поэтому сальник не может гарантировать хорошего уплотнения, что может привести к преждевременному выходу подшипника из строя.

НОВЫЙ



1

СТАРЫЙ



2

SWAG № 10 93 8868

3



SWAG № 10 93 6073

ПРИЧИНА

Повреждения рабочей поверхности на поворотном кулаке. Поэтому сальник не может гарантировать хорошего уплотнения, что может привести к преждевременному выходу из строя подшипника.

РЕШЕНИЕ

Сальник ступицы был дополнен со стороны производителя кольцом (см. стрелку на рис. 2). При этом поворотный кулак и передняя ступица остались без изменений. SWAG рекомендует использование новой версии сальника (рис. 2). Из-за изменений сальника ступицы поворотный кулак при легких повреждениях рабочей поверхности теперь не должен быть заменен, так как теперь это добавочное кольцо служит рабочей поверхностью.

СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Кольцо уже предварительно смонтировано в сальник ступицы и ни при каких обстоятельствах его нельзя извлекать!

При демонтаже ступицы (рис. 3) кольцо (в случае его наличия) в большинстве случаев остается на поворотном кулаке и должно быть дополнительно извлечено.



SWAG № 10 93 8868

Сравн. № 204 330 00 60