

Diese Neuauflage ersetzt alle vorangegangenen Versionen. Bitte ersetzen Sie die SI-110302

Leistungsmangel, laute Geräusche

Einleitung:

Bei diesen Fahrzeugen kommt es wiederholt zu massiven Fremdkörperschäden am Verdichterrad.

Hinweis:

Schäden am Verdichterrad werden durch angesaugte Fremdkörper verursacht. Übeltäter ist hier oftmals der Luftmassenmesser. Die gealterten Bauteile brechen im Inneren, wenn sie mit Schlauchschellen montiert werden, anstatt der vorgesehenen Federbandschellen.

Anweisungen:

Bei Turboladerausfällen mit zerstörten Verdichterrad sind folgende Arbeiten durchzuführen, um Folgeschäden zu vermeiden:

- Luftfiltereinsatz und Luftfilterkasten, sowie Ansaugschläuche sind auf Verunreinigungen und Beschädigungen zu prüfen und ggf. zu erneuern.
- Der Luftmassenmesser ist auf mechanische Beschädigungen und gebrochenen Gitterstrukturen zu überprüfen und ggf. zu erneuern.
- Die gesamte Ladedruckstrecke ist auf Verunreinigungen und Beschädigungen zu prüfen.
- Der Ladeluftkühler ist zu erneuern.



Fahrzeughersteller: VW, Audi, Seat, Skoda

Fahrzeuge: Touran, Golf, Jetta, Caddy, Passat, A3, Altea, Leon, Toledo, Octavia, Superb

Motorcode: AVQ, BJB, BKC, BRU, BXE, BXF

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T914013 **BTS-Service-Set-Nr.:** T981075

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.