


ERGÄNZUNG/ÄNDERUNG der Serviceinfo SI-090120.**Verkokung der Ölzulaufleitung**

Bei jedem Turboladerwechsel ist die Ölzulaufleitung zwingend zu wechseln. Bauartbedingt ist die Überprüfung des freien Durchgangs der Leitung nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass sich der Querschnitt der Leitung im Innenbereich durch Verkokung des Öls drastisch reduziert bzw. komplett verschließt. Wird die Leitung nicht gewechselt, so ist ein erneuter Ausfall des Turboladers zu erwarten und jegliche Gewährleistungsansprüche werden ausgeschlossen.

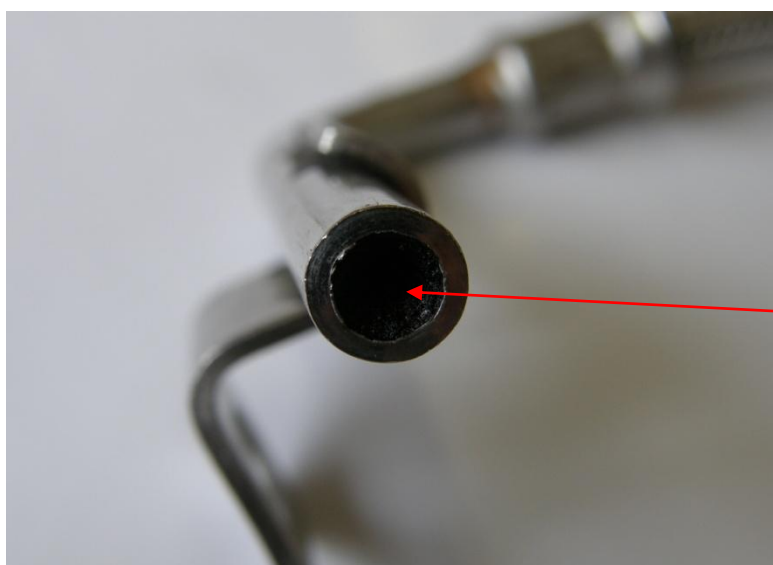

Querschnittsverengung
durch Ölverkokung

Fahrzeughersteller: Audi/ VW; 1.8T Benzinmotoren

Motorcode: AJL / AEB / ANB / APU / ARK / AWT / BFB / AMB / AVJ

Bestellhinweis:

Die Ölzulaufleitung wird bei der Bestellung des Turboladers, unter Angabe des Fahrzeuges und Motorcodes, als Turbolader Service Set angeboten.

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Einbau des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T911350, **Hersteller Ausf.-Nr.:** K03-0005 (53039880005) und T911055, **Hersteller Ausf.-Nr.:** K03-0025 (53039880025) und K03-0029 (53039880029).

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.