

**Ausfall des Turboladers, Leistungsmangel, laute Geräusche**

Bei diesem Turbolader kommt es immer wieder zu massiven Fremdkörperschäden am Verdichterrad.



Wird am Verdichterrad ein Fremdkörperschaden (siehe Bilder) festgestellt, müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden:

- Luftfiltereinsatz und Luftfiltergehäuse sowie Ansaugschläuche auf Verunreinigungen und Schäden prüfen.
- Die gesamte Ladeluftstrecke auf Fremdkörper und gebrochene oder raue Teile prüfen und reinigen.
- Ladeluftkühler erneuern!

**Fahrzeughersteller:** VW, AUDI, SEAT, SKODA,

**Fahrzeug:** Touran, Golf, Jetta, Caddy, Passat, A3, Altea, Leon, Toledo, Octavia, Superb

**Motorcode:** AVQ, BJB, BKC, BRU, BXE, BXF

**BTS-Nr.:** T914013

**Gültigkeit:**

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T914013;

**Hersteller Ausf.-Nr.:** 5439988001;5439988002;54399880082;751851-5003S;751851-5002S;751851-0001

**OE-Nr.:** 038253010D;038253014G;038253016R;03G253014F;038253016K;038253056E

038253056G;038253056L;038253010P;038253056J

**Bestellhinweis:**

**OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken**

**Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.**

**Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.**