

Fehlermeldung bei Temperaturen unter – 15°C:**Ladedruckregelgrenze unter- bzw. überschritten**

Abhilfe: Batterie prüfen, ggf. ersetzen. Oft werden bei älteren Fahrzeugen preiswerte Batterien verbaut. Ford schreibt aber zwingend für diese Modelle **Silber- Calcium Batterien** vor. Grund ist die Ansteuerung der Regeldose mit geringeren Spannungen. Bei extremer Kälte sind z. B. **Calcium- Calcium Batterien** nicht in der Lage die geforderten Spannungen gleichmäßig abzugeben. Es kommt zur Fehlermeldung bei der Rückkopplung zum Steuerteil und es erscheint die Information „Ladedruckregelgrenze unter- bzw. überschritten“.

Hinweis: Der Fehler tritt nicht mehr auf, wenn das Fahrzeug z. B. 1 Stunde (warm) in der Werkstatt gestanden hat.



Fahrzeughersteller: Ford

Fahrzeug: Mondeo III / Ford Transit

Motorcode: FMBA / N7BA / FIFA

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T914366
Hersteller Ausf.-Nr.: 726680-15 / 726680-0006 (GARRETT); **OE-Nr.:** 1303893; 1314540; 1315729; 1319219; 1338614; 1348168; 1415651; 1435151; 1578770; 4S7Q6K682EE; 4S7Q6K682EF; 4S7Q6K682EG; 4S7Q6K682EH; 4S7Q6K682EK; 4S7Q6K682EL; 4S7Q6K682EN.

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.