

Ovo novo izdanje zamenjuje sve prethodne verzije. Molimo da verziju SI-110520 zamenite novom.

PAŽNJA! DOPUNA INFORMACIJA O POPRAVCI! VAŽNA INFORMACIJA! AKO SE NE PRIDRŽAVAMO INSTRUKCIJAMA GARANCIJA SE NEĆE ODOBRAVATI!!

Kod Turbopunjača ovih 1.6 HDI motora, zbog snažnog taloženja čadji (naslage gareži) i abrazivnih čestica metala u ulju (opiljci metala), dolazi često do oštećenja ležajeva.

Nedostatci se mogu samo ukloniti samo sa intenzivnom popravkom!!!

➔Potrebno vreme za popravku ca. 10 sati!!!

Pri prvoj popravci potrebno je da se koristi odgovarajući SUPERKIT ! Kompetni-Kit za popravku i čišćenje motora. Tako može kompletno da se ukloni razlog oštećenja!

Kvar turbopunjača, nedostatak snage, glasni zvukovi, jako stvaranje dima, propuštanje ulja, povećan zazor na ležajevima

Kod turbopunjača ovih motora, zbog jakog taloženja čadji i abrazivnih čestica u ulju, dolazi češće do oštećenja ležajeva.

Taloženje čestica čadji dovodi do promene viskoziteta i protočnosti ulja. Usled toga dolazi do smanjene funkcije/rada delova koji se nalaze u tom kružnom toku motornog ulja kao što su hidropodizači. Nedihtovanje dizni za ubrizgavanje dovode nepravilnog sagorevanja i izduvavanja u glavi motora. Ove naslage dovode do toga, da se sito u vijku sa šupljom glavom zapuši i zbog toga prekine dovod ulja do turbopunjača (do ne podmazivanja). To dovodi do teških oštećenja ležajeva, koji se spolja mogu prepoznati po promeni boje osovine turbine zbog velike temperature (poplave), po prevelikoj zračnosti ležaja ili po ispaljoj odnsno opuštenoj matici vratila.

Radovi potrebni za zamenu turbopunjača:

- Ispustiti staro motorno ulje, motor napuniti novim motornim uljem isredstvom za čišćenje motora, filter za ulje Nakon utvrđivanja jačine oštećenja, doneti odluku, da li je ispiranje sa defektnim turbopunjačem još moguće. Pustiti motor da radi u praznom hodu prema uputstvima proizvodjača sredstva za čišćenje, a nakon toga ponovo ispustiti ulje.
- Odsposjiti akumulator (po potrebi 15 minuta sačekati, odredjene tehničke informacije proizvodjača ispratiti)
- Skinuti filter za vazduh, proveriti ima li stranih čestica i zameniti ga, kućiste filtera za vazduh i creva očistiti.
- Skinuti usisni vod filtera vazduha prema turbopunjaču, proveriti ima li stranih čestica / čadji, detaljno očistiti po potrebi zameniti.
- Odušak na bloku motora skinuti, proveriti ima li stranih čestica, očistiti, po potrebi zameniti
- Izvaditi turbopunjač
 - Lim za toplost/izolaciju skinuti, ako je potrebno zameniti.
 - Skinuti povratni vod ulja/crevo i zameniti.
 - Držač na turbopunjaču popustiti.
 - Skinutu maticu na izduvnjoj grani i zameniti.
- Skinuti servo uredjaj kočionog sistema, proveriti ima li stranih čestica / abrazivnih čestica metala / čadji, dobro očistiti po potrebi zameniti.
- **Demontirati poklopac ventila i poklopac bregaste, zajedno skinuti sa dovodom ubrizgavanja, diznama, usisnom granom, zupčastim kapišom, ostali delovi.**
- **Ostatke ulja usisati/ odstraniti, glavu motora iznutra temeljno očistiti, naslage odstraniti/usisati.**
 - Izvaditi hidropodizače, ugraditi nove.
 - Dizne za ubrizgavanje proveriti (da li dihtuje!) očistiti, zaptivače (prsten, glava motora !) zameniti.
 - **Usisnu granu dobro očistiti, proveriti da li radi, po potrebi zameniti , nove zaptivače staviti**




Slika 1: usisna grana- treba da se predihtuje



Slika 2: Držač dizne ne dihtuje- treba da se predihtuje



Slika 3: Hidropodizač izlizan, ventil ne dihtuje nicht – zameniti hidropodizače

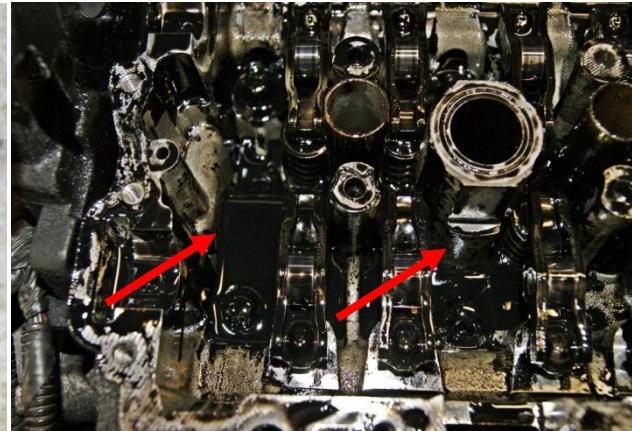

Slika 4: Ulje u glavi motora ostane u gustom stanju – **usisati izvući !**
Svu nečistoću u usisnim crevima kanalima odstraniti

- Skinuti filter za ulje i zameniti.
- Demontirati sklop hladnjaka ulja, proveriti ima li stranih čestica, abrazivnih čestica metala i dobro očistiti po potrebi zameniti.
- Skinuti karter ulja, očistiti.
- Skinuti cev za usis ulja sa sitom, zameniti za novu.
- Skinuti pumpu za ulje, očistiti, ventile skinuti i očistiti i prekontrolisati, sve kanale pumpe očistiti, proveriti na oštećenja / istrošenost, pri montaži vijke sa navojnim osiguračem zlepiti u poklopac.
(Ako je dosta oštećena pumpa za ulje, potrebno je zameniti!)
- Sipati novo ulje u motor.
- Zupčasti kajš i španere montirati. Zupčasti kajš **prema uputstvima proizvodjača** proveriti i po potrebi zameniti
- Pumpu za vodu po potrebi zameniti
- Skinuti sklop katalizatora i filtera čestica, proveriti da li sadrži stranie čestice/ čadj i po potrebi zameniti.
- Samo za vozila sa DPF filterom
 - Odpustiti hladnjak
 - Izvaditi ventilator hladnjaka sa kućištem.
- Izvaditi hladnjak turbopunjača , očistiti ga, odnosno zameniti.

Montaža sledi obrnutim redosledom zu poštovanje sledećih dodatnih tačaka:

- Zameniti šipku za merenje količine ulja ako je drška žute boje. Šipka se menja šipkom za merenje količine ulja koja je od kompozitnog materijala bele boje sa narandžastom drškom . Merne tolerancije kod nove šipke za merenje količine ulja su preciznije.
- Filter- ili sito iz vijka sa šupljom glavom skinuti sa dovodnog voda turbopunjača.
- Proveriti postoje li oštećenja na ispusnom vodu vodjenja vazduha (crevo), po potrebi zameniti. Posebno kod vozila proizvedenih pre 05/2006. Mogu se pojaviti pukotine.
- Pri montaži dovodnog voda ulja sprečiti preveliko pritezanje prstenastih priključaka.
- **Proveriti količinu protoka ulja** na turbopunjaču nakon ugradnje novih delova.
Obavezno proveriti , da se ne prekorači najniža dozvoljena količina motornog ulja!
- Na turbopunjač montirati nešto duži povratni vod ulja, a njegov drugi kraj spustiti u posebnu posudu za ulje.

- Pokrenuti motor i pustiti ga da radi u praznom hodu. Nakon 60 sekundi ugasiti motor i izmeriti volumen ulja. Količina prikupljenog ulja treba da iznosi najmanje 0,5 litara.
- Radi utvrđivanja ispravnog toka ulja, test ponoviti 2-3 puta. Ako rezultat testa bude negativan, treba izvršiti zamenu motora, zato što su kanali ulja nepovratno oštećeni (ne postoji mogućnost popravke).
- Ponovo montirati ispravan povratni vod ulja.
- Vozila sa DPF: odraditi statičnu regeneraciju DPF filtera (obratit pažnjuna podatke uputstva proizvodjača).
- Napraviti probnu vožnju od oko 30 – 40 km.
- Ponovo promeniti motorno ulje i filter ulja.

Ako se ne zamene navedeni delovi, najverovatnije će ponovo doći do kvara turbopunjača, i reklamacije neće biti prihvaćene niti odobrene.

U slučaju nejasnoća odnosno problema, obavezno stupite u kontakt sa **BTS-Hotline službom.**

**Superkit sadrži sledeće delove
potrebno zameniti**

Opis	Količina
Turbopunjač	1
Dovodni vod ulja	1
Odvodni vod ulja	1
Vijak sa šupljom glavom sa filterom	1
Vijak sa šupljom glavom	1
Set za montažu	1
Usisna cev ulja	1
Zaptivač za pumpu niskog pritiska	1
Šelna katalizatora	1
Zaptivač – sklop hladnjaka i filtera ulja	1
Zaptivač poklopca ventila	1
Semering bregaste	1
Zaptivač kućišta filtera zadnji	1
Zaptivač kućišta filtera prednji	1
Vijak M7	8
Matica	8
Zaptivač poklopca usisa 29,5mm	4
Zaptivač poklopca usisa 35 mm	4
Hidropodizači	16
Zaptivni prsten dizne gore	4
Podloška za zaptivni prsten dizne	4
Termo podloška za zaptivni prsten dizne	4
Zaptivni prsten dizne bakarna	4
Crevo za povratni vod ulja	1
Šelna za crevo za povratni vod ulja	2
Sredstvo za zaptivanje kartera	1
Zaptivač pumpe za ulje	1
Zaptivač osovine uljne pumpe	1
Sredstvo za ispiranje motora	1
Sredstvo za čišćenje	1

Po potrebi navedene delove je takodje

Opis	Količina
Ulje	3
Filter za ulje	3
Šipka za merenje količine ulja sa narandžastom ručicom	1
Set zupčastog kajša	1
Pumpa za vodu	1
Pumpa niskog pritiska	1
Filter za vazduh	1
Odušak bloka motora sa crevom	1
Pumpa za ulje	1
Usisne cevi ulja	po 1 komad
Hladnjak izduvnih gasova	1
Filter izduvnih gasova	1
Hladnjak za ulje- /Filter za ulje	1

Proizvodjač vozila: PSA Motoren 1.6 HDI; 66kW/80kW

Vozila: Citroen Berlingo, C2, C3, C4, C5, Xsara; Ford Focus, Fusion, Fiesta V; Peugeot 206, 207, 307, 308, 407, 1007, 3008, Partner; Mini Clubman; Mazda 3; Volvo S40II, V50, C30. **Broj motora:** 9HX/ 9HY/ 9HZ/ HHDA/ HHJA/ HHDB/ HHJB/ G8DA/ G8DB/ D4164T/ Y601/ DV6TED4/ DV6ATED4

Rok važenja:

Ova servisna informacija važi za zamenu turbopunjača **BTS-Nr.: T914333**

Proizvodjačev kataloški broj: 740821-/ 750030-/ 753420-/ (GARRETT); **Broj originalnog dela:** Ford: 1340133, 1479055; Peugeot/Citroen: 9654128780, 9657571880, 9660641380, 9663199280, 0375J6, 0375J8, 0375J3, 0375N1, 0375N9, 9657248680, 9650764480, 9651839880, 9656125880, Mini: 11657804903, Mazda: Y60113700, Y60113700E, Y60113700F, Y60113700D, Y60113700C, Y60113700B, Y60113700A, Y60113700G.

Ova servisna informacija važi za zamenu turbopunjača **BTS-broj:** T914565

Proizvodjačev kataloški broj: 49173-07502, 49173-07503, 49173-07504, 49173-07506, 49173-07507, 49173-07517, 49173-07527 (MHI); **Broj originalnog dela:** Ford: 1479841, 1523337; Peugeot/Citroen: 9657603780, 9657530580, 9662371080, 9682881780, 9682881380, 0375K5, 0375N5, 0375J0, 0375Q4, 0375Q5.

Obavezno je pridržavanje uputstva svih proizvodjača.