

Ausfall Turbolader, Leistungsmangel, Aussetzer, Leuchten der Motordiagnoseleuchte

Abhilfe: Dichtung im Bereich des Windschutzrahmens prüfen bzw. erneuern.

Wenn die Dichtung im Bereich des Windschutzscheibenrahmens nicht korrekt anliegt und abdichtet, können die Steuerdose am Turbolader und das Potentiometer der Steuerdose durch eindringendes Wasser Schaden nehmen.

Wird ein neuer Turbolader verbaut ist unbedingt darauf zu achten, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und korrekt anliegt, ansonsten ist diese zu erneuern. Unterbleibt dies, ist mit einem erneuten Schaden am Turbolader zu rechnen.



Fahrzeughersteller: PEUGEOT, CITROËN
Fahrzeug: 307, 407, 508, 607, C4, C5
Motorcode: DW10BTED4

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.: T914370**
Hersteller Ausf.-Nr.: 753556-0002, 756047-0004, 753556-0006, 756047-5005S (GARRETT); **OE-Nr.:** 0375J1, 0375K9, 0375K8, 9658673480, 9682778680, 9663201280, 9654919580, 0375K1, 9645919580, 9662301280

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken
Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.
Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.