




## SERVICE INFO – FAG 0001



# Monteringsvejledning for udskiftning af hjullejer

Bilernes producenter:	Volvo
Modeller:	850, C70, S70, V70 I
<b>LuK-AS-nr.:</b>	
713 6600 40	850
713 6603 70	850, V 70 I, C70/S70 (-> 12.1998)
713 6603 10	C70/ S70/ V70 I (01.1999 ->)
<b>OE-nr.:</b>	
	271781
	271786
	271786-6
	272456

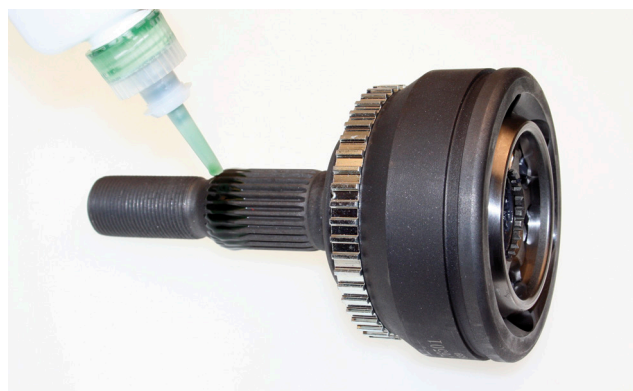

Billede 1

### Problem:

Vibrationer og knaldende lyder omkring forakslen efter hjullejets udskiftning.

### Årsag:

Drivakslernes forbindelser er serieklæbet ind i navet. Når drivakslens tilslutning genmonteres uden lim, er der minimalt spillerum mellem navets tænder og drivakslens tilslutningsbolt.

### Fjernelse:

Tilslutningsnålen på drivakslens skal limes ind i navet vha. lim egnet til metal – f. eks. Volvo (ordrenr. 1161370).

### Procedure:

- Gearet på drivakslens forbindelsesnål skal rengøres.
- 3-4 mm af klæbematerialet skal klistres på den udvendige kant af akslens riller (se figur 1).

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!