

Indicación para el montaje - Cambio de los cojinetes de rueda

Fabricante:
Volvo

Modelo: 850, C70, S70, V70 I

Ref. LuK-AS:

- 713 6600 40 850
- 713 6603 70 850, V 70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
- 713 6603 10 C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)

Ref. originales: 271781
271786
271786-6
272456

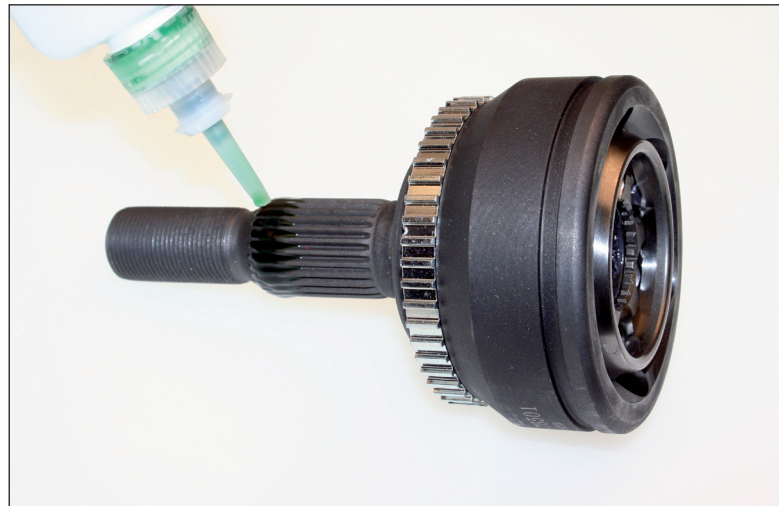


Fig. 1

Problema:

Vibraciones y chasquidos después del cambio de los cojinetes de rueda.

Causa:

Las articulaciones del árbol de transmisión están adheridas de serie a los bujes. Después de volver a montar la articulación del árbol de transmisión sin pegamento queda una holgura mínima entre el buje y la articulación del árbol de transmisión.

Solución:

Adhiera la articulación del árbol primario con un pegamento para metales, por ejemplo de Volvo (n.º art. 1161370), en el buje.

Procedimiento:

- Limpie el dentado de la articulación del árbol primario y del buje.
- Aplique un cordón de **3-4 mm** de ancho con pegamento alrededor del borde exterior del acanalado helicoidal (ver **Fig. 1**)

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.Schaeffler-Aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Situación 11.2007
FAG 0001

Salvo modificaciones técnicas
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com