

Indicazioni di montaggio per la sostituzione del cuscinetto ruota

Fabbricante:
Volvo

Modello: 850, C70, S70, V70 I

Codice LuK-AS:

- 713 6600 40 850
- 713 6603 70 850, V 70 I, C70/S70 (→ 12.1998)
- 713 6603 10 C70/ S70/ V70 I (01.1999 →)

OE Numero:
271781
271786
271786-6
272456

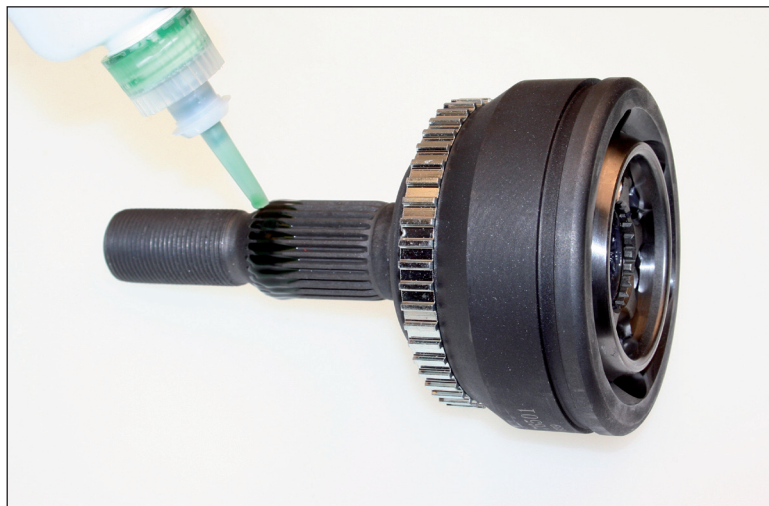


Figura 1

Problema:

Vibrazioni e scricchiolii nella zona dell'assale anteriore dopo la sostituzione dei cuscinetti ruota.

Causa:

Gli snodi dei semiassi sono di serie incollati nei mozzi ruota. Dopo avere rimontato lo snodo del semiassale senza colla, rimane un gioco minimo tra la calettatura del mozzo ruota e lo snodo del semiassale.

Rimedio:

Incollare lo snodo del semiassale nel mozzo ruota con una colla per metalli adatta – ad es. della Volvo (art. n° 1161370).

Procedimento:

- Pulire la calettatura sullo snodo del semiassale e nel mozzo ruota
- Applicare un cordone di colla largo **3-4 mm** lungo il bordo esterno della calettatura conica (vedere **figura 1**)

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 05.2008
FAG 0001

Con riserva di modifiche tecniche
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Per ulteriori informazioni:

Telefono: +39 0321 929208
Fax: +39 0321 990208
marketing.it@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.com