



FAG SERVICE INFO

Möglicher Ölverlust an der Hinterachse

Fehlfunktion des Entlüfterventils

Fahrzeughersteller:	DAF
Modelle:	CF XF
Art.-Nr. Radnaben:	723 5005 10 723 5020 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Hinterachsen der oben genannten Fahrzeuge (Bild 1) sind mit einem Entlüfterventil ausgestattet. Dieses lässt betriebsbedingten Überdruck aus dem Achskörper entweichen und verhindert, dass Luftfeuchtigkeit oder Schmutz eindringen kann.

Erfahrungsgemäß ist die Funktion des Entlüftungsventils nach längerer Betriebszeit eingeschränkt bzw. nicht mehr gegeben. Dadurch kann im Achskörper ein Überdruck entstehen, der die Abdichtungen an der Radnabe bzw. an den Radlagern aus ihrem Sitz pressen oder beschädigen kann. Die Folge davon ist ein Ölverlust an den Radnaben.

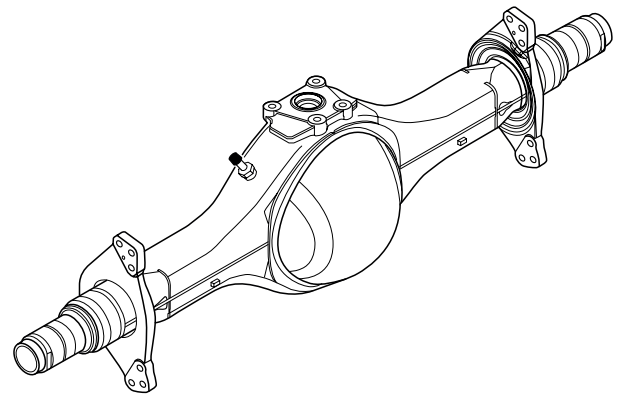


Bild 1: Entlüfterventil an einer DAF CF- oder XF-Achse

Wichtig:

Beim Einbau neuer Radnaben bzw. Radlagern oder bei Ölverlust in diesem Bereich, ist die Funktion des Entlüftungsventils unbedingt zu überprüfen! Hierzu sollte das Ventil nach Möglichkeit ausgebaut werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.rexpert.de