



FAG INFO TECHNIQUE



Perte d'huile possible au niveau de l'essieu arrière

Dysfonctionnement de la soupape du purgeur d'air

Constructeur : DAF

Modèles : CF
XF

Réf. FAG : 723 5005 10
723 5020 10

Voir le catalogue des pièces pour l'identification actuelle

Les essieux arrière des véhicules mentionnés ci-dessus sont équipés d'une soupape de purgeur d'air. Cela permet à la surpression inhérente au fonctionnement de s'échapper du corps d'essieu et empêche l'humidité de l'air ou la saleté de pénétrer.

L'expérience montre que le fonctionnement de la soupape d'aération est limité ou n'est plus assuré après une longue période de fonctionnement. Cela peut provoquer une surpression dans le corps d'essieu, qui peut faire sortir les joints du moyeu de roue ou des roulements de roue de leur logement et les endommager. Il en résulte une perte d'huile au niveau des moyeux de roue.

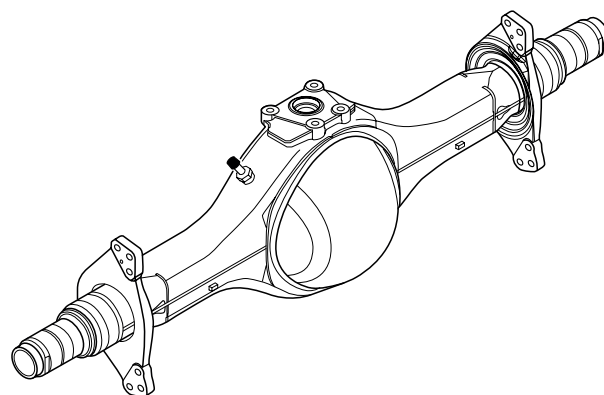


Image 1 : Soupape de purgeur d'air sur un essieu CF ou XF DAF

Important :

Lors du montage de nouveaux moyeux ou roulements, ou en cas de perte d'huile dans cette zone, il est essentiel de vérifier le fonctionnement de la soupape du purgeur d'air ! À cette fin, la soupape doit être retirée si possible.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.rexpert.fr