




SERVICE INFO – FAG 0041

נזילת שמן אפשרית מהסרן האחורי

כשל בשסתום ניקוז האוויר

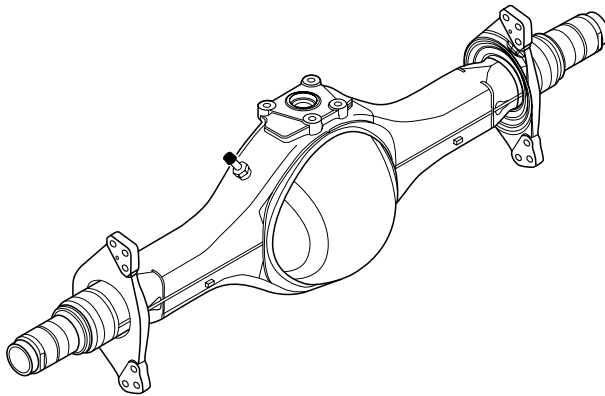

תמונה 1: שסתום ניקוז אוויר על הסרנים של רכבי DAF מדגמי ה- CF וה- XF

יצרן הרכב: DAF

דגמי הרכב: CF

XF

מק"טים טבור גלגל אחורי: 723 5005 10

723 5020 10

אנא פנה אל הקטלוגים המעודנים ביותר שלנו

הסרנים האחוריים הרשומים לעיל מגיעים עם שסתום ניקוז המאפשר ללחץ היתר אשר נבנה בתוך הסרן במהלך העבודה להשתחרר החוצה מבית הסרן ומונע כניסת לכלוך והיווצרות לחות.

קיימת עדות לכך ששסתום ניקוז האוויר מתחיל להיות פחות יעיל או מפסיק לגמריי לעבוד לאחר תקופת עבודה ארוכה. דבר זה עלול לגרום ללחץ יתר בתוך תיבת הסרן, ובהמשך לגרום לכשל של האטמים של טבור הגלגל וכמו כן גם למיסבי הגלגל עצמם או להוציא את האטמים החוצה לגמריי ממקומם. דבר זה גורם לזילת שמן מתוך טבורי הגלגל.

חשוב:

שסתום ניקוז האוויר חייב לעבור בדיקה כאשר מתקינים מיסבים חדשים או כאשר מתקינים טבור סרן חדש או כאשר מזהים נזילת שמן באיזור זה! במקומות שבהם ניתן, יש להסיר את הנשם ולבצע בדיקת תקינות שלו.

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER

REP>XPERT