



SERVICE INFO – INA 0018



Αντικατάσταση τεντωτήρων 531 0069 10 και 531 0071 10 από τον κωδικό 531 0250 10

Κατασκευαστές: Renault, Jeep


Μοντέλα:

Renault Espace, Fuego, Master, Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep Cherokee, Comanche


Κινητήρες: J8S 2.1 D, 2.1 TD

Κωδ. LuK-AS: 531 0250 10

Κωδικός OE: 77 00 871 169
77 00 852 114 (αντικαταστάθηκε)
77 00 722 452 (αντικαταστάθηκε)

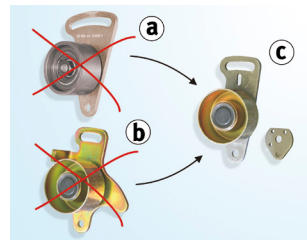

Εικόνα 1: Παρουσίαση της αντικατάστασης

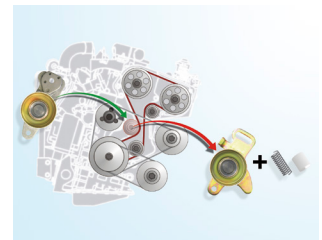

Εικόνα 2: συνοπτική εικόνα μετάδοσης κίνησης

a) Τεντωτήρας 531 0071 10
b) Τεντωτήρας 531 0069 10
c) Τεντωτήρας 531 0250 10

Οι δύο τεντωτήρες 531 0069 10 και 531 0071 10 δεν είναι πλέον διαθέσιμοι και αντικαταστάθηκαν από τον τεντωτήρα 531 0250 10 (βλέπε εικόνα 1).

Ο τεντωτήρας 531 0250 10 αποτελείται από δύο μέρη:

- τεντωτήρας με βάση στήριξης
- πλάκα - αποστάτης

Οδηγίες για σωστή εγκατάσταση:

1. Φέρτε τον κινητήρα στη σωστή θέση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
2. Αφαιρέστε τον παλιό τεντωτήρα (το ελατήριο και το δαχτυλίδι δεν απαιτούνται πλέον)
3. Τοποθετήστε το νέο τεντωτήρα (οι παλιές βίδες μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν)
4. Τεντώστε τον οδοντωτό ιμάντα με το προβλεπόμενο γι' αυτό εργαλείο.
5. Σφίξτε τις βίδες συγκράτησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
6. Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα με το χέρι δύο φορές προς τη φορά περιστροφής του κινητήρα
7. Ελέγξτε την τάση του οδοντωτού ιμάντα με κατάλληλη συσκευή μέτρησης, ενδεχομένως διορθώστε την τάση του οδοντωτού ιμάντα (επαναλάβετε τα βήματα 4 μέχρι 6)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REP>XPERT