



SERVICE INFO – INA 0037



Информация за ремъчното задвижване на допълнителни агрегати на 1.9 TDI двигателите на VAG, без ролка със свободен ход на алтернатора

Производители: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Модели:
 Audi: A3
 Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
 Škoda: Octavia
 Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo

Двигател: 1.9 TDI


OE номера: 038 903 315 C (TU)*
 028 903 119 T (GFL #1)*
 028 903 119 AC (GFL #2)*

Арт. номера: 533 0081 30 (TU)*
 535 0004 10 (GFL #1)*
 535 0005 10 (GFL #2)*

*) TU -> обтяжен елемент
 GFL -> ролка със свободен ход на алтернатора



Фигура 1: Обтяжен елемент 5533 0081 30 – използван в 1.9 TDI двигателите

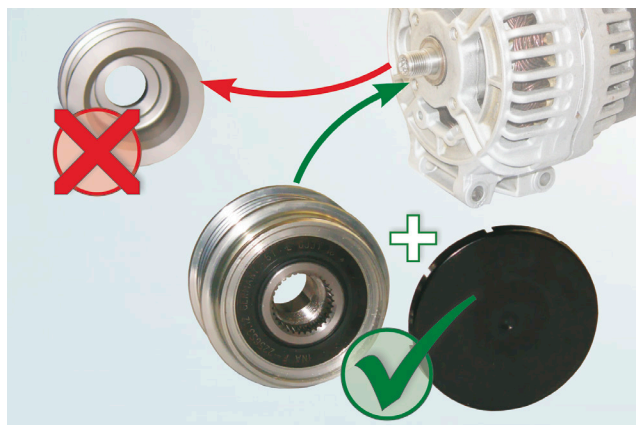

Фигура 2: Подмяна на ролката със свободен ход на алтернатора

Прекомерните колебания в динамичен режим на многоклиновия ремък водят до повишен шум, а понякога и до повреждане на обтегача му.

Това води до повреждане на цялостното ремъчно задвижване и до обездвижване на автомобила.

Важно:

При ремъчни задвижвания с обтяжен елемент 533 0081 030 (фигура 1), твърдо зацепената ролка на алтернатора трябва да бъде подменена с INA ролка със свободен ход (Фигура 2).

Ако има вече монтирана ролка със свободен ход, тя трябва да бъде проверена дали работи нормално.

Употребата на ролка със свободен ход на алтернатора значително намалява натоварването върху всички компоненти на ремъчното задвижване.

Нашите каталози съдържат информация, която ще ви помогне да изберете подходящата ролка със свободен ход за вашия автомобил.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
 Тел.: +359 2 946 3900
 aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0037