

SERVICE-INFO



Servisna napomena za remeni pogon pomoćnih agregata VAG sa 1.9 TDI motorima bez remenice slobodnog hoda alternatora (OAP)

Proizvođači vozila:

Audi, Seat, Škoda,
Volkswagen

Modeli:

Audi: A3

Seat: Cordoba, Ibiza III, Inca,
Leon, Toledo II

Škoda: Octavia

Volkswagen: Bora, Caddy II, Golf IV,
New Beetle, Polo

Motor:

1.9 TDI

OE-Broj.:

038 903 315 C (SH)*
028 903 119 T (GFL #1)*
028 903 119 AC (GFL #2)*

INA Kat. broj.:


533 0081 30 (SH)*
535 0004 10 (GFL #1)*
535 0005 10 (GFL #2)*

U najgorem slučaju, prekomjerno dinamičko kretanje višekanalnog V-remena može prouzročiti ne samo povećanje buke, nego čak i oštećenje natezača višekanalnog V-remena.



To dovodi do kvara na cijelom sistemu remenog prijenosa a time i do zastoja vozila.

*) SH -> napinjač remena
GFL -> remenica slobodnog hoda alternatora

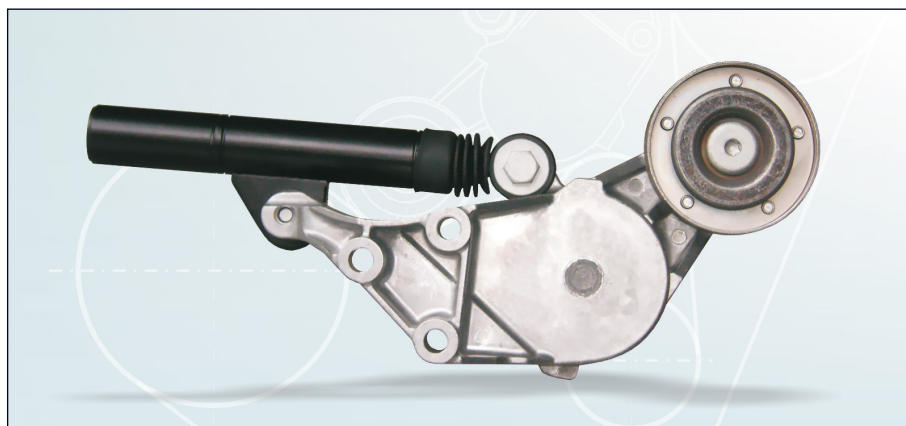


Slika 1: Jedinica natezača 533 0081 30 – u upotrebi kod 1.9 TDI motora

Važno:

Kod ugradnje remenih pogona sa natezačkom jedinicom 533 0081 30 (Slika 1) se fiksna remenica alternatora **mora zamjeniti** sa INA remenicom slobodnog hoda alternatora (Slika 2).

Ukoliko je ipak remenica slobodnog hoda alternatora već ugrađena, ista se **mora provjeriti** dali radi ispravno.

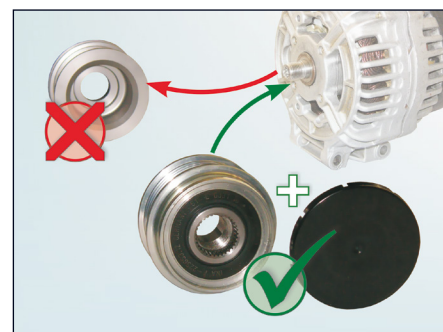

Slika 2: Zamjena fiksne remenice alternatora novom remenicom slobodnog hoda alternatora

Upotreba remenice slobodnog hoda alternatora značajno smanjuje opterećenje na sve ostale dijelove remenog pogona.

Naši katalogi sadrže sve potrebne informacije koje će Vam pomoći pri određivanju odgovarajuće remenice slobodnog hoda alternatora za Vaše vozilo.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 08.2009
INA 0037

Moguće tehničke promjene
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

