

SERVICE-INFO



Hluk z oblasti pohonu prídavných agregátov v prípade motorov 1.9 TDI

Výrobca: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen


Modely:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
Škoda: Octavia
VW: Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5


Motory: 1.9 TDI

OE-číslo: 038 903 315 AE

Obj. č.: 534 0132 30

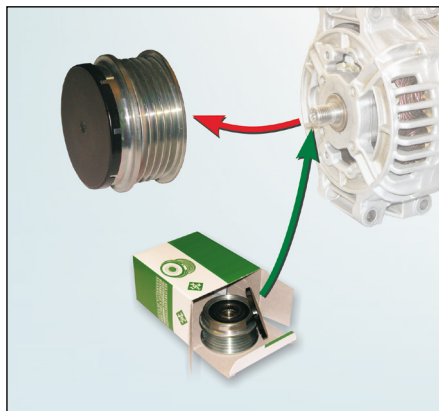

Obrázok 1: Odporúčanie: Výmena alternátorovej voľnobežky

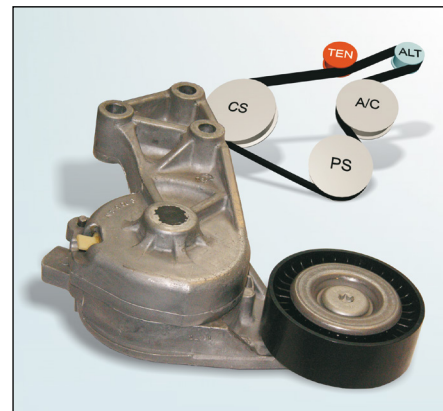

Obrázok 2: Napínacia jednotka 534 0132 30 použitá v prípade motora 1,9 TDI s vyobrazením priebehu remeňa

V dôsledku silných dynamických pohybov klinového rebrovaného remeňa môže v prípade týchto motorov dochádzať ku vzniku hluku.

V niektorých prípadoch nedôjde k odstráneniu hluku ani po výmene klinového rebrovaného remeňa, napínacích a vodiacich kladiek.

Pri opravách sa teda vždy odporúča vymeniť takisto alternátorovú voľnobežku.

Tá podstatne prispieva k odľahčeniu v pohone agregátov tým, že redukuje špičky napínania remeňa a redukuje tak jeho kmitanie.

Presné priradenie vhodnej alternátorovej voľnobežky k vozidlu nájdete v katalógu.

Legenda k obrázku 2:

- TEN = napínacia jednotka
- ALT = alternátor s voľnobežkou
- A/C = kompresor klimatizácie
- PS = čerpadlo servoriadenia
- CS = kľukový hriadeľ



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 10.2009

INA 0044

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Aftermarket GmbH & Co. KG

Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267298601-3

Fax +420 267298600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

