



SERVICE INFO – INA 0063



Συγκρότημα αντλίας ψεκασμού 2.5 TDI της Volkswagen AG

Οδηγίες τοποθέτησης για τον τεντωτήρα 531 0573 30

Κατασκευαστές: Audi, Škoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi: A4, A6, A8

Škoda: Superb

VW: Passat

Κινητήρας: 2.5 TDI

Κωδικός OE: 059 109 243 F (αντικαταστάθηκε)
059 109 243 G (αντικαταστάθηκε)
059 109 243 L (τρέχων)

Κωδικός ανταλλακτικού: 531 0573 30

Υπόδειξη για το εργαλείο:

Χρησιμοποιήστε ειδικό εργαλείο για την τοποθέτηση του τεντωτήρα (καρυδάκι μεγέθους 22 mm, π.χ. Klapp KL-0369-10)

Οδηγίες για την τοποθέτηση του τεντωτήρα:

1. Τοποθετήστε τον τεντωτήρα 531 0573 30 στο σημείο στήριξης
2. Τοποθετήστε τον οδοντωτό ιμάντα (προσοχή στη φορά περιστροφής!)
3. Χρησιμοποιήστε καρυδάκι 22mm (βλέπε υποδείξεις για το εργαλείο) και άλენ (βλέπε εικόνα 1 σημείο 2)
4. Περιστρέψτε το άλεν προς τα αριστερά τόσο, έως ότου τα δύο σημάδια να βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο (βλέπε σημείο 1 στην εικόνα 1)
5. Κρατήστε σταθερά το άλεν σ' αυτή τη θέση και σφίξτε το παξιμάδι στήριξης με το καρυδάκι (ροπή σύσφιξης: 37 Nm ± 3 Nm)
6. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης με οδοντωτό ιμάντα περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα τουλάχιστον κατά 2 περιστροφές με το χέρι και στη συνέχεια ελέγξτε ξανά τα σημάδια του ΑΝΣ. Αν χρειάζεται επαναλάβετε τη ρύθμιση.

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.


Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece


schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

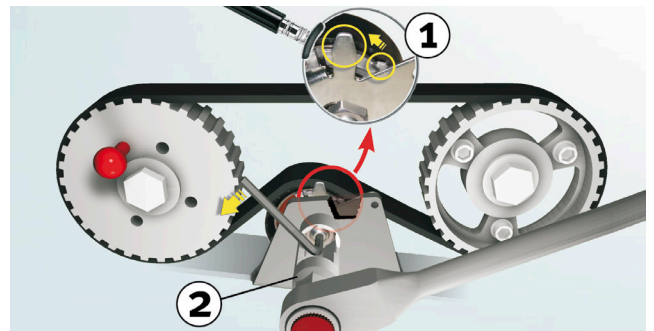

Εικόνα 1: Συνοπτική εικόνα μετάδοσης κίνησης και θέσης τοποθέτησης για τον τεντωτήρα και ειδικό εργαλείο

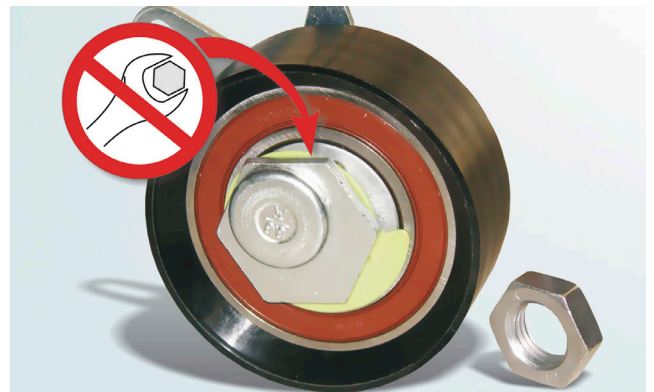

Εικόνα 2: Το εξάγωνο στον τεντωτήρα δεν έχει καμία λειτουργία

Υποδείξεις:

Ο τεντωτήρας 531 0573 30 τοποθετείται από την πίσω πλευρά. Το εξάγωνο στο μπροστινό μέρος δεν χρησιμεύει στην τοποθέτηση ή ρύθμιση του τεντωτήρα.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!