

SERVIZIO INFORMAZIONE



Azionamento pompa di iniezione 2.5 TDI di Volkswagen AG; indicazione di montaggio per rullo tenditore 531 0573 30

Costruttori veicoli:

Audi, Skoda, Volkswagen

Modelli:

Audi: A4, A6, A8

Skoda: Superb

VW: Passat

Motore: 2.5 TDI

Riferimenti OE:

059 109 243 F (sostituito)

059 109 243 G (sostituito)

059 109 243 L (attuale)

N. art.: 531 0573 30

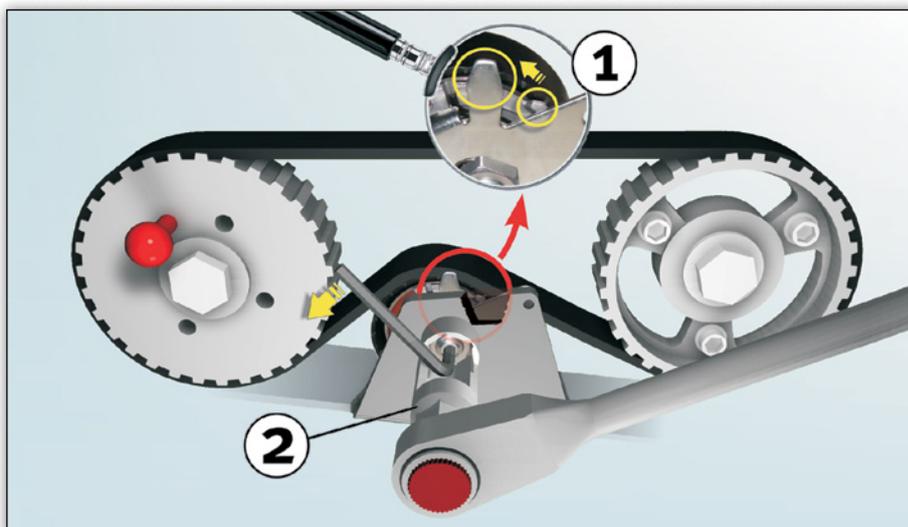


Figura 1: Panoramica sull'azionamento e sulla posizione del rullo tenditore e dell' utensile speciale

Indicazioni utensile:

Utilizzare un utensile speciale per il montaggio del rullo tenditore (chiave a bussola esagonale da 22 mm, ad es. Klann KL-0369-10)

Indicazioni per il montaggio del rullo tenditore:

- 1) Montare il rullo tenditore 531 0573 30 sul punto di fissaggio
- 2) Applicare la cinghia dentata (fare attenzione alla direzione della corsa!)
- 3) Inserire la chiave a bussola esagonale da 22 mm (vedere le indicazioni dell'utensile) e la brugola (vedere figura 1 punto 2)
- 4) Ruotare la brugola in senso antiorario, finché i due contrassegni sono allineati (vedere vista dettagliata 1 nella figura 1)
- 5) Tenere la brugola in questa posizione e

serrare il dado di fissaggio con la chiave a bussola (momento di coppia: **37 Nm ± 3Nm**)

- 6) Al termine di tutte le operazioni sulla cinghia dentata, ruotare manualmente l'albero a gomito di almeno 2 giri e successivamente controllare nuovamente i contrassegni del PMS.
Se necessario, ripetere la regolazione.

Avvertenze:

Il tenditore 531 0573 30 viene montato dal lato posteriore.

La parte esagonale sul lato anteriore non serve per il montaggio o la regolazione del rullo tenditore.

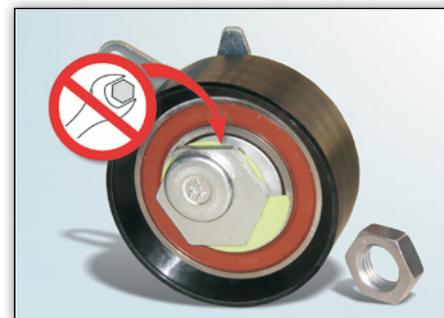


Figura 2: La parte esagonale sul rullo tenditore non ha alcuna funzione



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 07.2010

INA 0063

Con riserva di modifiche tecniche

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.

Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)

e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

