



SERVICE INFO – INA 0067



Servisna napomena

– upute za ugradnju natezne remenice 531 0203 20

Proizvođači: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modeli:

Audi: A3, A4
 Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
 Skoda: Fabia, Octavia, Superb
 VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motori: 1.6, 2.0, 2.0i

Kataloški broj: 531 0203 20
 530 0171 10
 530 0171 30



Slika 2: Pravilno zavrnuti svorni vijak



Slika 1: Nepravilno zavrnuti svorni vijak

Ukoliko se usadna strana vijka s M10 navojem ne zavrne do kraja (slika 1), onemogućuje se potpuno paralelno poravnavanje i pravilan dosjed nalijegajuće površine natezne remenice na dosjednu površinu glave motora. Pritezanjem pričvrstne matice remenica će se prisilno dovesti u naoko odgovarajući položaj, no pritom nastupa i njezino neizbježno oštećenje.

U takvim okolnostima, uslijed djelovanja snažnih sila i vibracija za vrijeme rada motora, postoji mogućnost odvrtnja svornog vijka, što će dovesti do ispada razvodnog mehanizma i posljedičnog generalnog kvara motora!

Obvezno je zavrtnanje usadne strane vijka do samog kraja navojnog provrta! Zaustavljanje svornog vijka u bilo kojem drugom osim potpuno zavrnutom položaju može dovesti do neispravnosti i kvara natezne remenice!

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.
 Tel.: +385 1 3701 944
 Fax: +385 1 3764 473
 info.hr@schaeffler.com
 www.schaeffler.hr/aftermarket



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0067