

SERVICE-INFO



Navodila za montažo napenjalne jermenice 531 0203 20 v kompletu za menjavo zobatega jermena 530 0171 10 in kompletu za menjavo vodne črpalke 530 0171 30

Proizvajalec vozil:

Audi, Seat, Skoda,
Volkswagen

Model:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL,
Cordoba, Ibiza III, Leon,
Toledo II, Toledo III

Skoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV,
Golf V, Golf VI, Jetta III,
New Beetle, Passat, Polo,
Sharan, Touran,
Multivan/Transporter T5

Motor:

1.6, 2.0, 2.0i

Št. originalnega dela:

06A 109 479 (zamenjan)
06A 109 479 A (zamenjan)
06A 109 479 B (zamenjan)
06A 109 479 C (zamenjan)
06A 109 479 F (aktualen)

Katal. št.:

531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Slika 1: Stebelni vijak ni pravilno pravit.



Slika 2: Stebelni vijak je pravilno pravit.

Pri nameščanju napenjalne jermenice 531 0203 20 se je treba prepričati, da je navoj (M10) stebelnega vijaka do konca pravit in poravnan z blokom motorja. Navoj vijaka ne sme moleti iz bloka motorja (glejte sliko 2).

Če navoj (M10) stebelnega vijaka ni konca pritegnjen (glejte sliko 1), napenjalna jermenica ne bo poravnana s površino bloka motorja in se bo zato poškodovala. Pravitje napenjalca na izstopajoči del navoja stebelnega vijaka daje vtis, da je napenjalec pravilno pritrjen.

Ko je motor v teku, se lahko zaradi ustvarjenih sil napenjalne jermenice zrahlja stebelni vijak/napenjalec, kar lahko povzroči veliko škodo na motorju.



Prepričati se morate, da je navoj stebelnega vijaka poravnan z blokom motorja, oziroma da ne moli navzven!

Kateri koli drug položaj stebelnega vijaka lahko povzroči nepravilno delovanje napenjalne jermenice!

Pozor:

Prosimo, da za sukanje odmikala ter napenjanje zobatega jermena uporabite šesterorobi vtični ključ 6 mm.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Vsaka navedba številke nadomestnih delov proizvajalcev vozil se uporablja izključno za namene primerjave.

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 02.2011
INA 0067

Tehnične spremembe pridržane
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

