



SERVICE INFO – INA 0069



Risiko for forveksling af strammeruller 531 0054 30 og 531 0626 30 og 531 0525 30

Bilernes producenter:	Seat, Škoda, VW
Modeller:	
Seat:	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda:	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW:	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento
Motorer:	1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI
Best. nr.:	531 0252 30 531 0525 30



Billede 1: Rozdíly napínací kladky 531 0252 30 (vlevo) a 531 0525 30 (vpravo)

Der er en risiko for forveksling af strammeruller 531 0252 30 og 531 0525 30.

De har ikke alene meget lignende komponentnumre, men der er næsten heller ingen visuel forskel på strammerullerne.

Inden montering af strammerullen skal man ubetinget overholde det rigtige komponentnummer. Som følge af lignende numre er der en høj risiko for forveksling.

Den eneste forskel er indikationen af begge styreruller og dens placering (se billede 1)

Begge ruller er, teknisk set, forskellige, hvor strammerulle 531 0252 30 har en større spændingskraft og arbejdsområde end strammerulle 531 0525 30.

En forveksling af styrerulle kan resultere i remmens svingning og at tandremmen springer over med en tand. Derefter kan man ikke udelukke deraf følgende beskadigelse af motoren.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.